



KEMPPi


1914320

KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
OPERATION INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL D'UTILISATION

PSS 3500

PSS 5000

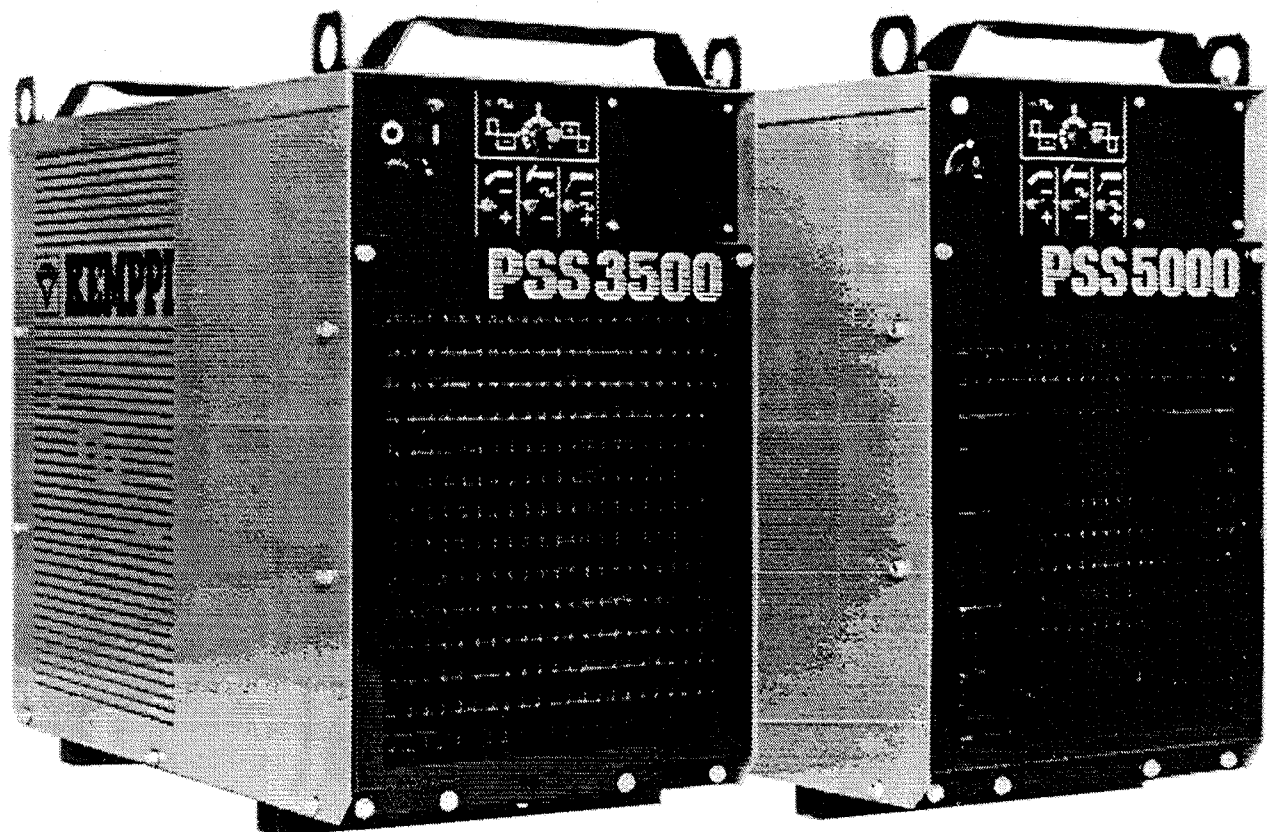

SUOMI

| | |
|---|--------|
| KÄYTTÖSÄÄTIMET, KYTKIMET JA LIITTIMET | 2 |
| LISÄLAITTEET JA KAAPELOINNIT | 3-13 |
| KAUKOSÄÄTÖ | 14-19 |
| PSS-ERIKOISKAUKOSÄÄTIMET | 20, 27 |
| PSM-LISÄTOIMINTOYKSIKÖT | 22, 25 |
| TEKNISET ARVOT | 23 |
| KÄYTTÖÖNOTTO | 24 |
| KÄYTTÖTOIMINNOT | 24 |
| HITSALAITTEISTON KOKOONPANO JA KÄYTTÖ | 26 |
| KÄYTTÖHÄIRIÖT | 27 |
| HUOLTO | 27 |
| TAKUUEHDOT | 28 |

SVENSKA

| | |
|---|--------|
| MANÖVERORGAN, BRYTARE OCH ANSLUTNINGAR | 2 |
| EXTRA UTRUSTNINGAR OCH KABLAR | 3-13 |
| FJÄRREGLERING | 14-19 |
| PSS-SPECIALFJÄRREGLAGE | 20, 33 |
| PSM-TILLSATSENHETER | 22, 31 |
| TEKNISKA DATA | 29 |
| MASKINEN TAS I DRIFT | 30 |
| ANVÄNDNING | 30 |
| SVETSANLÄGGNINGENS KABELANSLUTNINGAR OCH ANVÄNDNING | 32 |
| DRIFTSTÖRNINGAR | 33 |
| SERVICE | 33 |
| GARANTIVILLKOR | 34 |

ENGLISH

| | |
|---|--------|
| OPERATION CONTROL, SWITCHES AND CONNECTORS | 2 |
| ACCESSORIES AND CABLES | 3-13 |
| REMOTE CONTROL | 14-19 |
| PSS SPECIAL REMOTE CONTROL DEVICES | 20, 39 |
| AUXILIARY FUNCTIONAL UNITS PSM | 22, 37 |
| TECHNICAL DATA | 35 |
| INSTALLATION | 36 |
| OPERATION | 36 |
| ASSEMBLY AND OPERATION OF THE WELDING EQUIPMENT | 38 |
| OPERATION DISTURBANCES | 39 |
| MAINTENANCE | 40 |
| GARANTEE | 40 |

DEUTSCH

| | |
|---|--------|
| BEDIENUNGSELEMENTE, SCHALTER UND ANSCHLÜSSE | 2 |
| ZUSATZGERÄTE UND KABEL | 3-13 |
| FERNREGELUNG | 14-19 |
| PCS-SPEZIALFERNREGLER | 20, 45 |
| PSM-ZUSATZFUNKTIONSEINHEIT | 22, 43 |
| TECHNISCHE DATEN | 41 |
| INBETRIEBNAHME | 42 |
| BEDIENUNGSELEMENTE | 42 |
| AUFBAU UND BEDIENUNG DER SCHWEISSANLAGE | 44 |
| BETRIEBSSTÖRUNGEN | 45 |
| WARTUNG | 46 |
| GARANTIE | 46 |


NEDERLANDS

| | |
|---|--------|
| BEDIENING, SCHAKELAARS EN AANSLUITINGEN | 2 |
| ACCESSOIRES EN KABELS | 3-13 |
| AFSTANDBEDIENING | 14-19 |
| ALLEEN BIJ GEBRUIK VAN DE PSS SPECIALE AFSTANDBEDIENINGEN | 20, 51 |
| HULPFUNCTIE-UNITS PSM | 22, 49 |
| TECHNISHE GEGEVENS | 47 |
| IN BEDRIJF STELLEN | 48 |
| BEDIENING | 48 |
| OPBOUW EN BEDIENING VAN DE LASAPPARATUUR | 50 |
| STORINGEN | 51 |
| ONDERHOUD | 52 |
| GARANTIE | 52 |

FRANÇAIS

| | |
|--|--------|
| COMMANDES, INTERRUPTEURS ET CONNECTEURS | 2 |
| ACCESSOIRES ET CABLES | 3-13 |
| COMMANDE A DISTANCE | 14-19 |
| DISPOSITIF DE COMMANDE A DISTANCE SPECIFIQUES POUR PSS | 20, 57 |
| DISPOSITIF FONCTIONNEL AUXILIAIRE PSM | 22, 55 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 53 |
| INSTALLATION | 54 |
| FONCTIONNEMENT | 54 |
| MONTAGE ET FONCTIONNEMENT DES POSTES DE SOUDAGE | 56 |
| DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT | 57 |
| MAINTENANCE | 58 |
| GARANTIE | 59 |

**KÄYTTÖSÄÄTIMET, KYTKIMET JA LIITTIME
MANÖVERORGAN, BRYTARE OCH ANSLU
OPERATION CONTROL, SWITCHES AND C
BEDIENUNGSELEMENTE, SCHALTER UND
BEDIENUNG, SCHAKELAARS EN AANSLUI
COMMANDES, INTERRUPTEURS ET CONN**

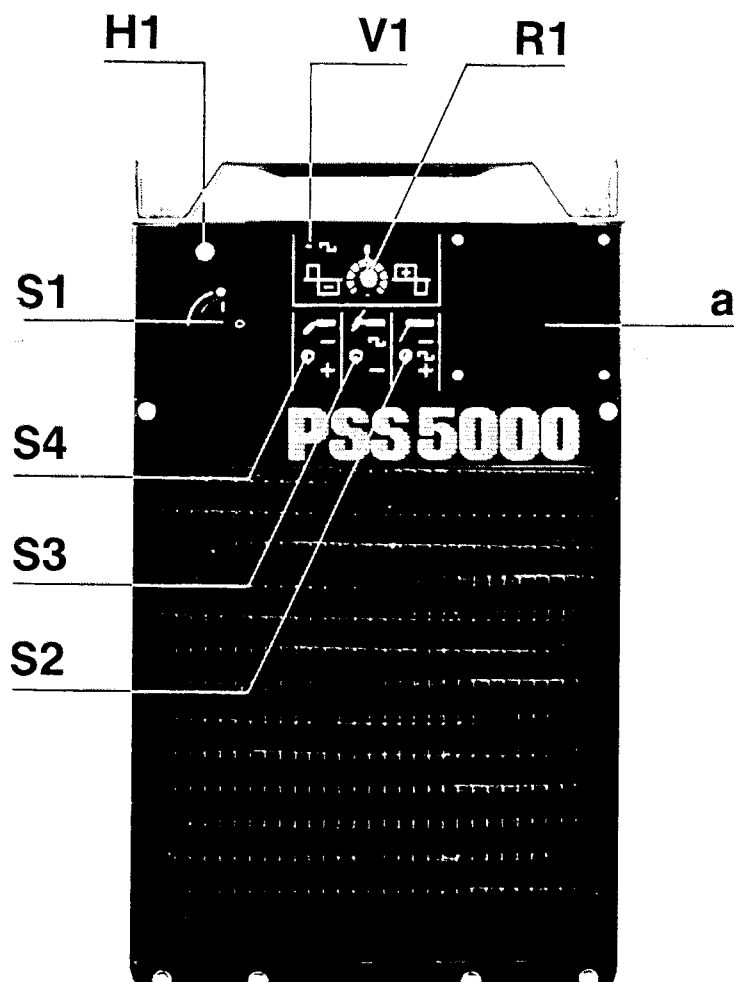

- F2** Lisälaitteiden ohjaussulake 8 A hidas
Manöversäkring för extra utrustningar 8 A trög
Control fuse for accessories 8 A delayed
Steuersicherung für Zusatzgeräte 8 A träge
Zekering voor hulpapparatuur 8 A traag
Fusible auxiliaire 8 A retardé

- F3** Pistorasian sulakkeet 2 A hidas
F4 Säkringar för kontaktdosa 2 A trög
Fuses for socket outlet 2 A delayed
Sicherungen für Steckdosen 2 A träge
Zekeringen voor kontaktdozen 2 A traag
Fusibles pour prises murales 2 A retardé

- H1** Merkkivalo I/O
Signallampa I/O
Signal lamp I/O
Signallampe I/O
Signaallamp I/O
Témoin lumineux I/O

- R1** Vaihtovirtahitsauksen balanssisäätö
Balansinställning för AC-svetsning
Balance control for AC welding
Balanceneinstellung für AC-Schweißen
Balansregeling voor wisselstroomlassen
Réglage du courant de soudage CA


- S1** Pääkytkin I/O
Huvudbrytare I/O
Main switch I/O
Hauptschalter I/O
Hoofdschakelaar I/O
Interrupteur principal I/O

- S2** Puikkohitsauksen virtalajin valintakytkin
Väljare för MMA-svetsningens strömart
Selecting switch for MMA welding's current type
Wahlschalter für Stromtyp des Stabelektrodenschweis-
sens
Keuzeschakelaar voor elektrodenlassen (polariteit)
Commutateur-de sélection pour type de courant en
soudage Electrode

- S3** TIG-hitsauksen virtalajin valintakytkin
Väljare för TIG-svetsningens strömart
Selecting switch for TIG welding's current type
Wahlschalter für Stromtyp des WIG-Schweißens
Keuzeschakelaar voor TIG-lassen (polariteit)
Commutateur-de sélection pour type de courant en
soudage TIG

- S4** MIG-MAG-hitsauksen virtalajin valintakytkin
Väljare för MIG-MAG-svetsningens strömty
Selecting switch for MIG-MAG welding's current type
Wahlschalter für Stromtyp des MIG-MAG-Schweißens
Keuzeschakelaar voor MIG-MAG-lassen (polariteit)
Commutateur-de sélection pour type de courant en
soudage MIG-MAG

- V1** Balanssisäädön/vaihtovirtahitsauksen merkkivalo
Signallampa för balansinställning/AC-svetsning
Signal lamp for balance control/AC welding
Signallampe für Balanceneinstellung/AC-Schweißen
Signaallamp voor balansregeling wisselstroomlassen
Témoin lumineux du courant de soudage CA

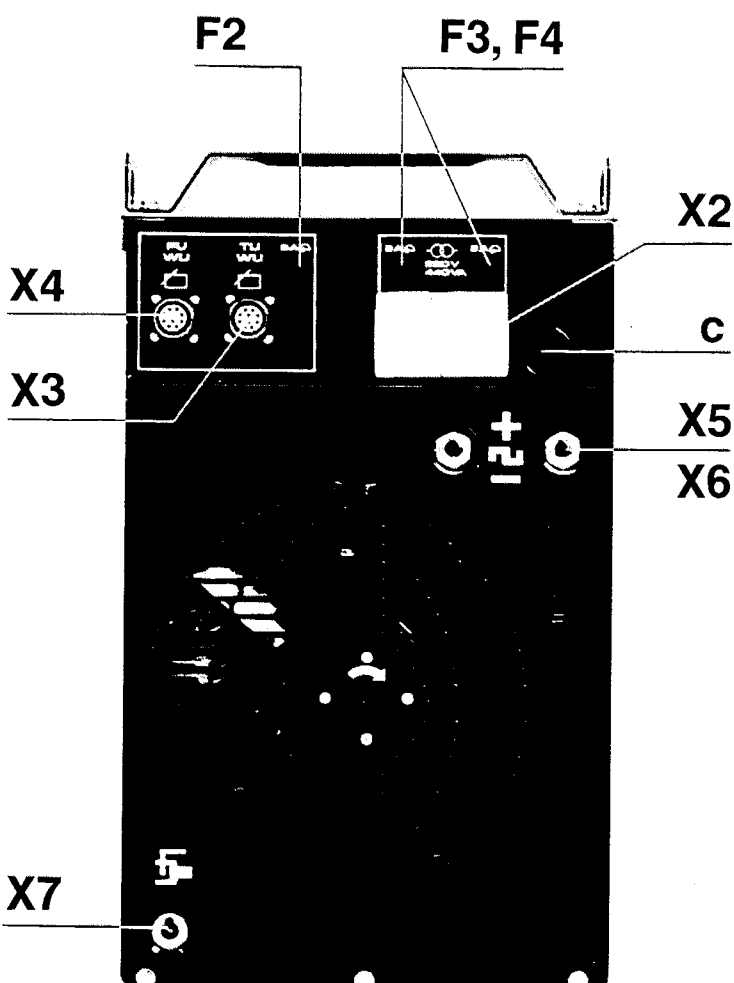

**NINGAR
CONNECTORS
ANSCHLÜSSE
NGEN
ECTEURS**

| | | |
|-----------|---------------|----------------------|
| X2 | Pistorasia | Schuko 220 V, 440 VA |
| | Kontaktdosa | Schuko 220 V, 440 VA |
| | Socket outlet | Schuko 220 V, 440 VA |
| | Steckdose | Schuko 220 V, 440 VA |
| | Kontaktdozen | Schuko 220 V, 440 VA |
| | Prise | Schuko 220 V, 440 VA |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| X3 | Ohjauskaapeliitin | TU/WU/kaukosäädin |
| | Anslutning för manöverkabel | TU/WU/fjärrreglage |
| | Connector for control cable | TU/WU/remote controller |
| | Anschluß für Steuerkabel | TU/WU/Fernregler |
| | Aansluiting voor stuurstroomkabel | TU/WU/afstandbediening |
| | Connecteur du câble de commande | TU/WU/comm. à distance |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| X4 | Ohjauskaapeliitin | FU/WU/kaukosäädin |
| | Anslutning för manöverkabel | FU/WU/fjärrreglage |
| | Connector for control cable | FU/WU/remote controller |
| | Anschluß für Steuerkabel | FU/WU/Fernregler |
| | Aansluiting voor stuurstroomkabel | FU/WU/afstandbediening |
| | Connecteur du câble de commande | FU/WU/comm. à distance |


| | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| X5 | Hitsauskaapeliitin | FU+/TU-/puikonpidin |
| X6 | Anslutning för svetskabel | FU+/TU-/elektrodhållare |
| | Connector for welding cable | FU+/TU-/electrode holder |
| | Anschluß für Schweißkabel | FU+/TU-/Elektrodenhalter |
| | Aansluiting voor laskabel | FU+/TU-/elektrodenhouder |
| | Connecteur du câble de soudage | FU+/TU-/porte-électrode |

| | | |
|-----------|----------------------------|--------------------|
| X7 | Paluuvirtakaapeliitin | työkappale/TU+ |
| | Återledaranslutning | arbetsstycke/TU+ |
| | Return cable connector | work piece/TU+ |
| | Rückleitungskabelanschluß | Werkstück/TU+ |
| | Werkstukkabel | werkstuk/TU+ |
| | Connect. du câble de masse | Pièce à usiner/TU+ |

| | | |
|----------|------------------------|-----|
| a | Asennusluukku | PSM |
| | Montagelucka | PSM |
| | Inspection cover | PSM |
| | Montageluke | PSM |
| | Montageluik | PSM |
| | Ecran de visualisation | PSM |

| | | |
|----------|--------------------------------|--|
| C | Verkkokaapelin läpivienti | |
| | Genomföring av nätkabel | |
| | Inlet of mains cable | |
| | Durchführung des Netzkabels | |
| | Invoer van netkabel | |
| | Entrée du câble d'alimentation | |


**VERKKOKAAPELIN KYTKENTÄ
ANSLUTNING AV NÄTKABEL
CONNECTION OF MAINS CABLE
ANSCHLUSS DES NETZKABELS
AANSLUITING VAN NETKABEL
RACCORDEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION**

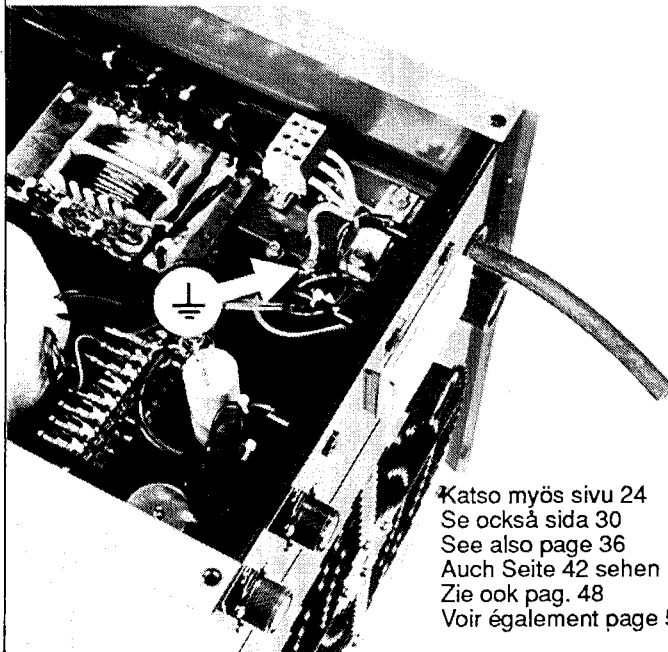

Katso myös sivu 24
Se också sida 30
See also page 36
Auch Seite 42 sehen
Zie ook pag. 48
Voir également page 54

**PÖLYSUOTIMEN IRROITUS
LOSSNING AV DAMMFILTRET
REMOVAL OF DUST FILTER
LÖSUNG DES STAUBFILTERS
VERWIJDEREN VAN STOFFILTER
CHANGEMENT DU FILTRE ANTIPOUSSIÈRE**


| | |
|-----------|---------------------------------|
| F1 | Pääsulake, erikoisnopea |
| | Huvudsäkring, extra snabb |
| | Main fuse, extra rapid |
| | Hauptsicherung, extra schnell |
| | Hoofdzekering, extra snel |
| | Fusible principal, ultra rapide |

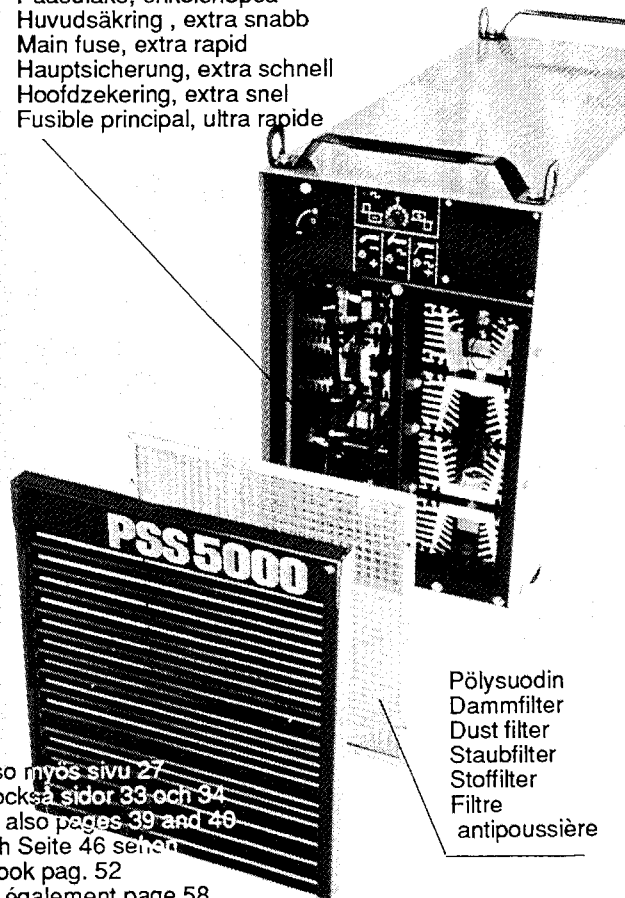

Katso myös sivu 27
Se också sidor 33 och 34
See also pages 39 and 40
Auch Seite 46 sehen
Zie ook pag. 52
Voir également page 58

Pölysuodin
Dammfilter
Dust filter
Staubfilter
Stoffilter
Filtre
antipoussière


LISÄLAITTEET JA KAAPELIT
EXTRA UTRUSTNINGAR OCH KABLAR
ACCESSORIES AND CABLES
ZUSATZGERÄTE UND KABEL
ACCESSOIRES EN KABELS
ACCESSOIRES ET CABLES

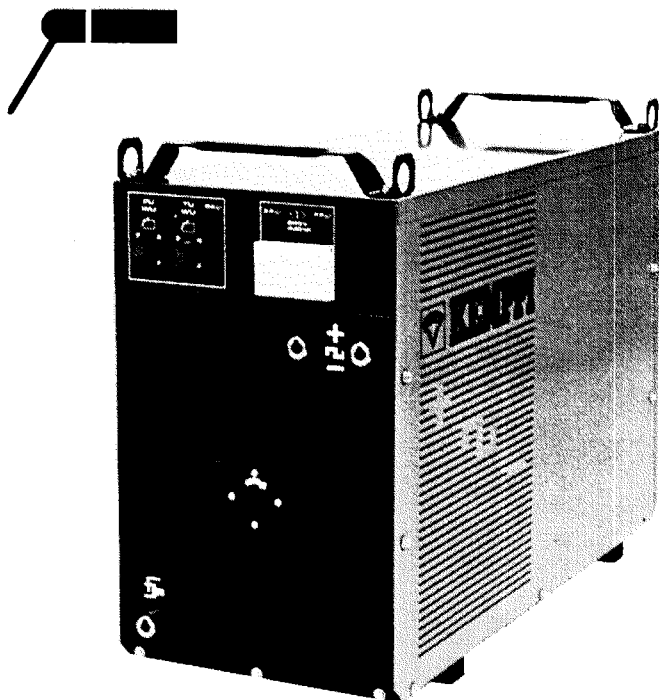

- 20** Paluuvirtakaapeli
 Återledare
 Return current cable
 Stromrückleitungskabel
 Werkstukkabel
 Câble de masse

- 21** Puikkohitsauskaapeli
 Kabel för MMA-svetsning
 Cable for MMA welding
 Kabel für Stabelektrodenschweißen
 Kabel voor elektrodenlassen
 Câble soudage Electrode

Kaukosäätimet, ks. sivut 14-21
 Fjärrreglage, se sidor 14-21
 Remote control devices, see pages 14-21
 Fernregler, Seiten 14-21 sehen
 Afstandbedieningen, zie pag. 14-21
 Commandes à distance voir pages 14-21

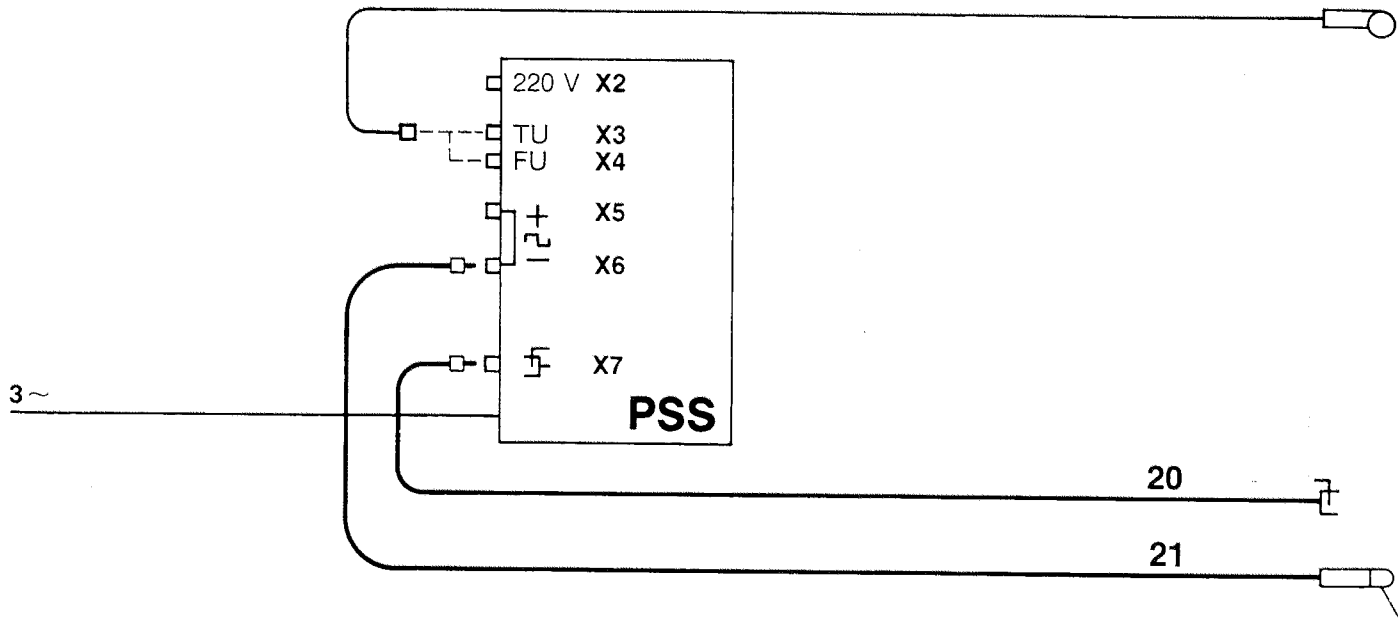

PSS 3500


| | |
|-------------------------------------|---------|
| 20 / 5 m – 50 mm ² | 6184511 |
| / 10 m – 50 mm ² | 6184512 |
| / 15 m – 50 mm ² | 6184513 |
| 21 / 5 m – 50 mm ² | 6184501 |
| / 10 m – 50 mm ² | 6184502 |
| / 15 m – 50 mm ² | 6184503 |

PSS 5000

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 20 / 5 m – 70 mm ² | 6184711 |
| / 10 m – 70 mm ² | 6184712 |
| / 15 m – 70 mm ² | 6184713 |
| 21 / 5 m – 70 mm ² | 6184701 |
| / 10 m – 70 mm ² | 6184702 |
| / 15 m – 70 mm ² | 6184703 |



Kaukosäätimet, ks. sivut 14-21
Fjärrreglage, se sidor 14-21
Remote control devices, see pages 14-21
Fernregler, Seiten 14-21 sehen
Afstandbedieningen, zie pag. 14-21
Commandes à distance voir pages 14-21

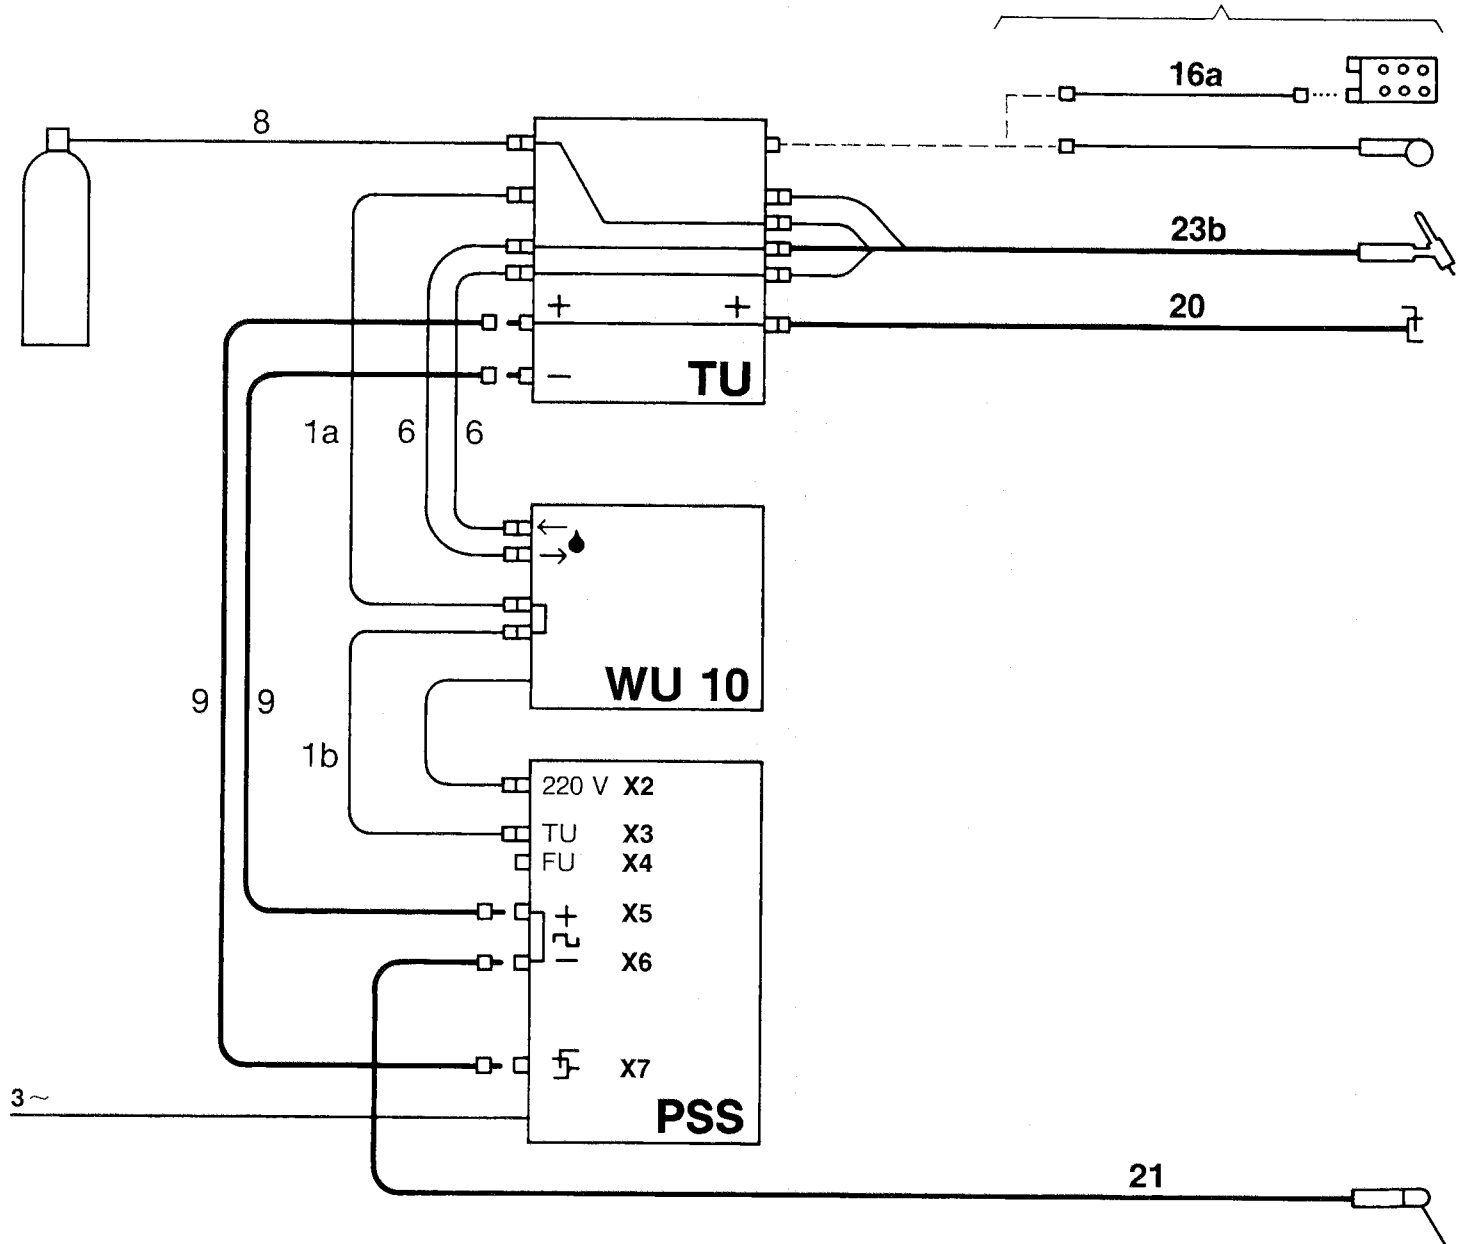

TU = TU 10, 20, 50

TIG-kipinäsytytyslaite
TIG-tändningsenhet
TIG ignition unit
WIG-Zündeinheit
TIG-hoogfrequentunit
Dispositif d'amorçage TIG

WU 10

Nestejäähdytyslaite
Kylvätskeanläggning med cirkulationssystem
Cooling water circulation unit
Wasserkreislaufgerät
Waterkoelunit
Dispositif de circulation d'eau de refroidissement


W4 = 1a + 1b + 6 + 6 + 8 + 9 + 9

1a Ohjaukskaapeli 10-nap. järjestelmä
1b Manöverkabel 10-poligt system
Control cable 10 poles system
Steuerkabel 10-poliges System
Stuurstroombekabel 10-polig systeem
Câble de commande système à 10 pôles

6 Jäähdytysnesteletku R3/8 - R3/8
Kylvätskeslang R3/8 - R3/8
Cooling liquid hose R3/8 - R3/8
Kühlflüssigkeitschlauch R3/8 - R3/8
Koelwaterslang R3/8 - R3/8
Tuyau de liquide de refroidissement R3/8 - R3/8

8 Suojakaasuletku R3/8 - 0
Skyddsgasslang R3/8 - 0
Shielding gas hose R3/8 - 0
Schutzgasschlauch R3/8 - 0
Gasslang R3/8 - 0
Tuyau de gaz de protection R3/8 - 0

9 Hitsausvirtakaapeli
Svetsströmkabel
Welding current cable
Schweißstromkabel
Lasstroombekabel
Câble courant de soudage

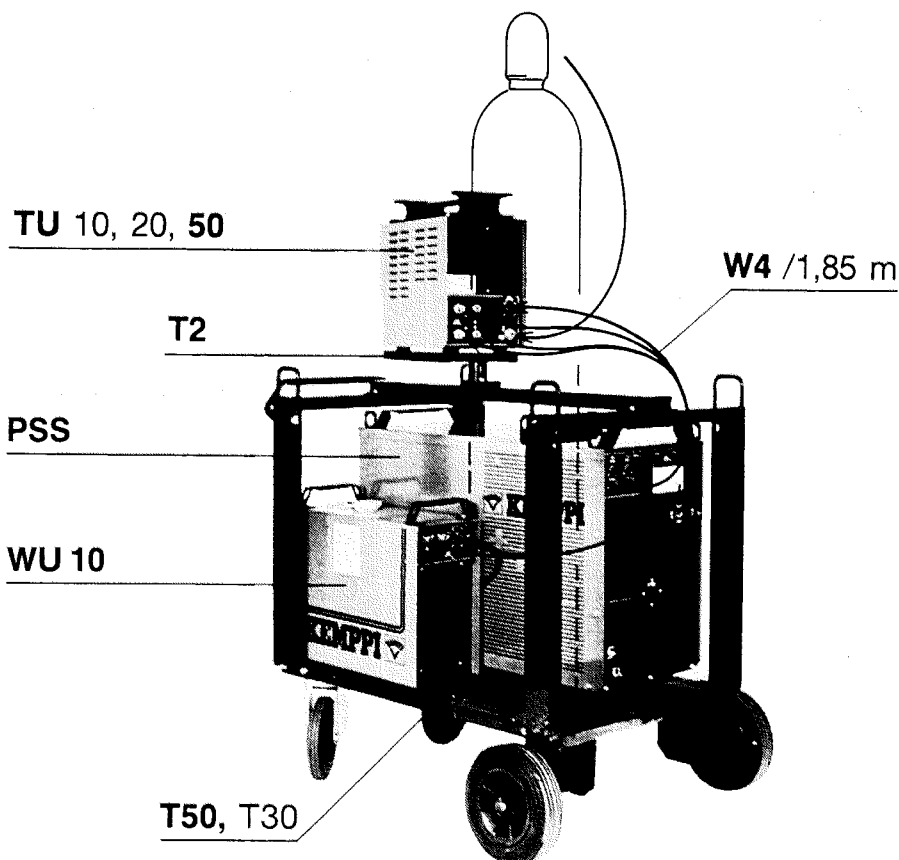

| | |
|-------------|---------|
| T2 | 6185235 |
| T50 | 6185245 |
| WU 10 | 6262010 |

PSS 3500

| | |
|-----------------------------------|---------|
| T30 | 6185233 |
| TU 10 | 6271221 |
| TU 20 | 6271222 |
| W4 /1,85 m | 6271873 |
| /5 m -50 mm ² | 6271855 |
| /10 m -50 mm ² | 6271857 |
| /15 m -50 mm ² | 6271859 |
| 20 /5 m -50 mm ² | 6184511 |
| /10 m -50 mm ² | 6184512 |
| /15 m -50 mm ² | 6184513 |
| 21 /5 m -50 mm ² | 6184501 |
| /10 m -50 mm ² | 6184502 |
| /15 m -50 mm ² | 6184503 |

PSS 5000

| | |
|-----------------------------------|---------|
| TU 50 | 6271223 |
| W4 /1,85 m | 6271873 |
| /5 m -70 mm ² | 6271875 |
| /10 m -70 mm ² | 6271877 |
| /15 m -70 mm ² | 6271879 |
| 20 /5 m -70 mm ² | 6184711 |
| /10 m -70 mm ² | 6184712 |
| /15 m -70 mm ² | 6184713 |
| 21 /5 m -70 mm ² | 6184701 |
| /10 m -70 mm ² | 6184702 |
| /15 m -70 mm ² | 6184703 |

16a Kaukosäätökaapeli
Kabel för fjärreglage
Cable for remote control
Kabel für Fernregelung
Kabel voor afstandbediening
Câble commande à distance


20 Paluuvirtakaapeli
Återledare
Return current cable
Stromrückleitungskabel
Werkstukkabel
Câble de masse

21 Puikkohitsauskaapeli
Kabel för elektrodsvetsning
Cable for MMA welding
Kabel für Elektrodenschweißen
Kabel voor elektrodenlassen
Câble soudage Electrode

23b TIG-poltin nestejäähdytteinen
TIG-brännare vätskekyld
TIG torch liquid-cooled
WIG-Brenner flüssigkeitsgekühlt
TIG-toorts watergekoeld
Torche TIG refroidie eau



Kaukosäätimet, ks. sivut 14-21
Fjærreglage, se sidor 14-21
Remote control devices, see pages 14-21
Fernregler, Seiten 14-21 sehen
Afstandbedieningen, zie pag. 14-21
Commandes à distance voir pages 14-21

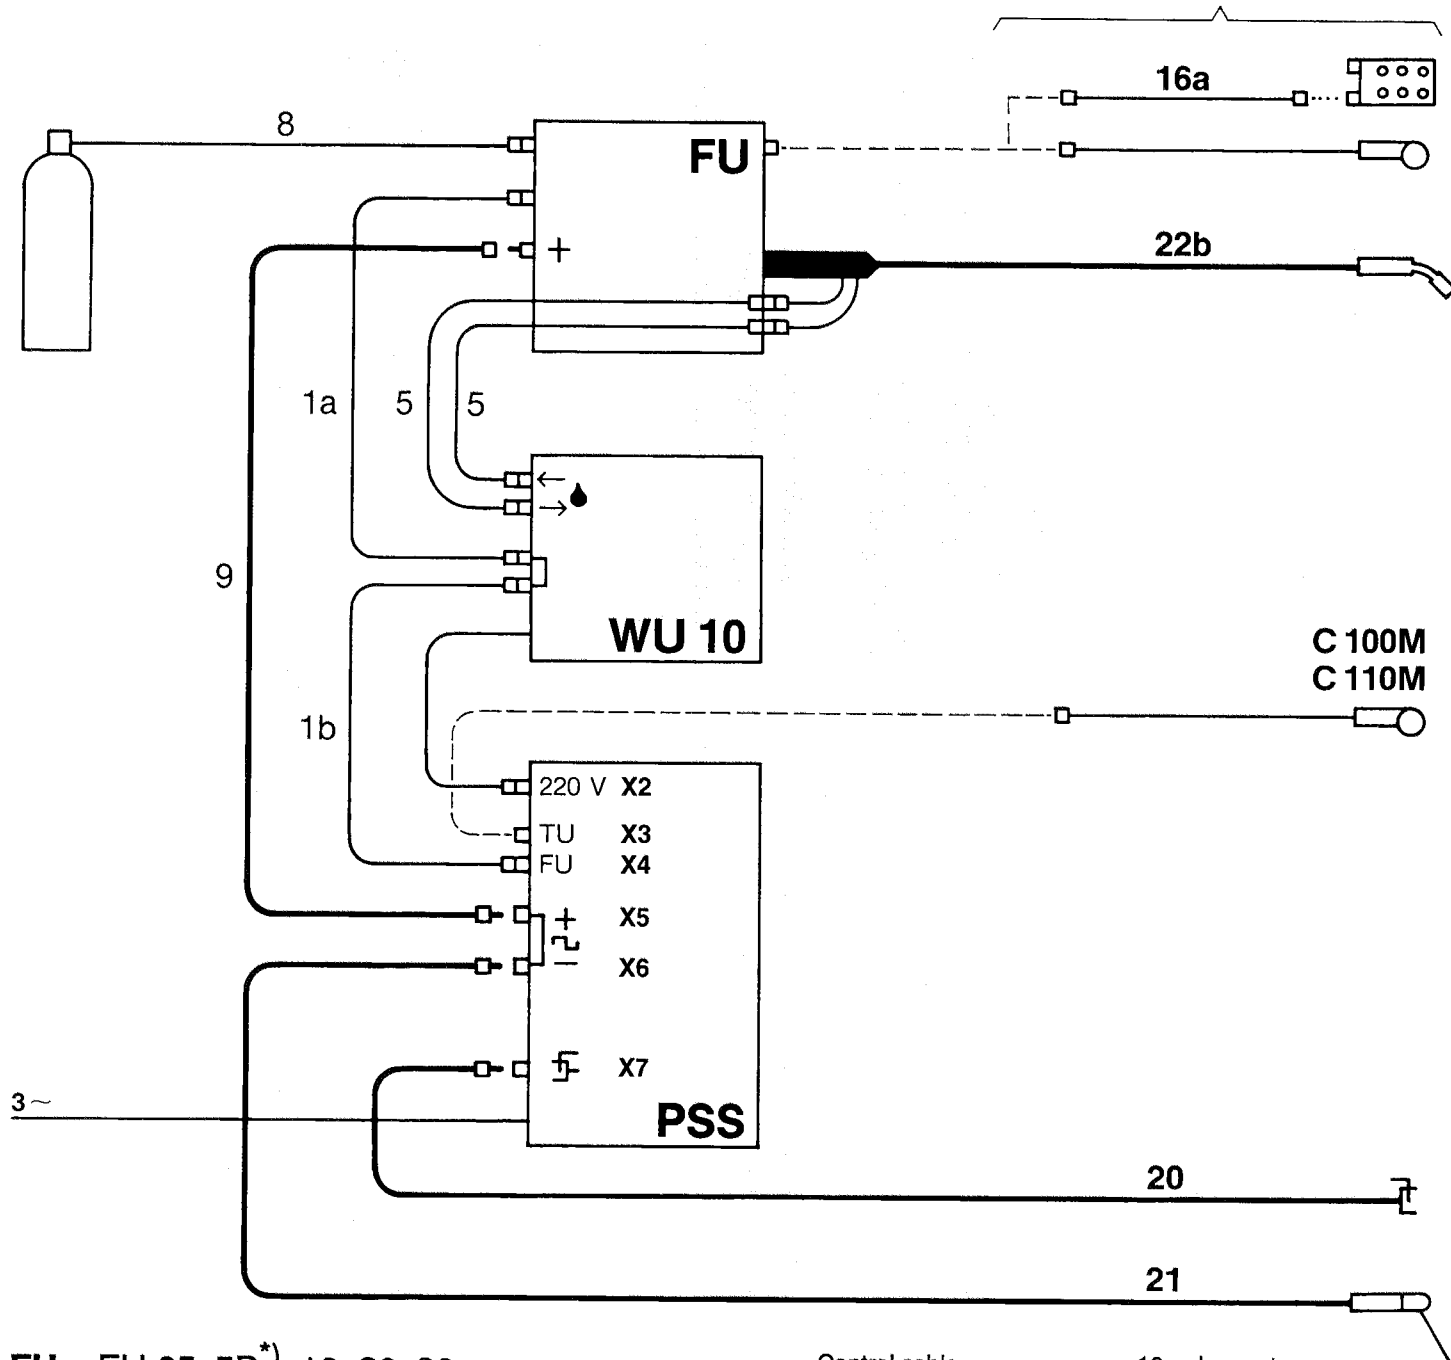

FU = FU 05, 5P^{*)}, 10, 20, 30

MIG-MAG-langansyöttölaite
MIG-MAG trådmatarverk
MIG-MAG wire feeder
MIG-MAG-Drahtvorschubgerät
MIG-MAG draadaanvoerunit
Dévidoir MIG-MAG

WU 10

Nestejäähdytyslaite
Kylvätskeanläggning med cirkulationssystem
Cooling water circulation unit
Wasserkreislaufgerät
Waterkoelunit
Dispositif de circulation d'eau de refroidissement

W2 = 1a + 1b + 5 + 5 + 8 + 9

1a Ohjauskaapeli 10-nap. järjestelmä
1b Manöverkabel 10-poligt system

Control cable
Steuerkabel
Stuurstroomkabel
Câble de commande système à 10 pôles

10 poles system
10-poliges System
10-polig systeem
R3/8 - pikaliitin
R3/8 - snabbkoppling
R3/8 - snap connector
R3/8 - Schnellkupplung
R3/8 - snelkoppeling
R3/8 - connecteur rapide

5

Jäähdytysnesteletku
Kylvätskeslang
Cooling liquid hose
Kühlflüssigkeitschlauch
Koelwaterslang
Tuyau de liquide de refroidissement

8

Suojakaasuletku
Skyddsgasslang
Shielding gas hose
Schutzgasschlauch
Gasslang
Tuyau de gaz de protection

R3/8 - 0
R3/8 - 0
R3/8 - 0
R3/8 - 0
R3/8 - 0
R3/8 - 0

FU 05, 5P, 10, 20, 30

T1, T2

W2 /1,75 m

PSS

WU 10

T50, T30

- 9 Hitsausvirtakaapeli
Svetsströmkabel
Welding current cable
Schweißstromkabel
Lasstroomkabel
Câble courant de soudage

- 16a Kaukosäätökaapeli
Kabel för fjärrlage
Cable for remote control
Kabel für Fernregelung
Kabel voor afstandbediening
Câble commande à distance

- 20 Paluuvirtakaapeli
Återledare
Return current cable
Stromrückleitungskabel
Werkstukkabel
Câble de masse

- 21 Puikkohitsauskaapeli
Kabel för elektrodsvetsning
Cable for MMA welding
Kabel für Elektrodenschweißen
Kabel voor elektrodenlassen
Câble soudage Electrode

- 22b MIG-pistooli nestejäähdytteinen
MIG-pistol vätskekyld
MIG gun liquid-cooled
MIG-Pistole flüssigkeitsgekühlt
MIG-pistool watergekoeld
Pistolet MIG refroidie eau

- *) Ei kaukosäätömahdollisuutta
Ingen fjärrregleringsmöjlighet
No remote control possibility
Keine Fernregelmöglichkeit
Afstandbediening niet mogelijk
Pas de commande à distance possible

FU 20, 30

KV 100

| | |
|--------|---------|
| FU 05 | 6231105 |
| FU 5P | 6231106 |
| FU 10 | 6231110 |
| T2 | 6185235 |
| FU 20 | 6231120 |
| FU 30 | 6231130 |
| T1 | 6185234 |
| T50 | 6185245 |
| KV 100 | 6185237 |
| WU 10 | 6262010 |

PSS 3500


| | |
|-----------------------------|---------|
| T30 | 6185233 |
| W2 /1,75 m | 6260183 |
| /5 m -50 mm ² | 6260105 |
| /10 m -50 mm ² | 6260107 |
| /15 m -50 mm ² | 6260109 |
| 20 /5 m -50 mm ² | 6184511 |
| /10 m -50 mm ² | 6184512 |
| /15 m -50 mm ² | 6184513 |
| 21 /5 m -50 mm ² | 6184501 |
| /10 m -50 mm ² | 6184502 |
| /15 m -50 mm ² | 6184503 |

PSS 5000

| | |
|-----------------------------|---------|
| W2/1,75 m | 6260183 |
| /5 m -70 mm ² | 6260185 |
| /10 m -70 mm ² | 6260187 |
| /15 m -70 mm ² | 6260189 |
| 20 /5 m -70 mm ² | 6184711 |
| /10 m -70 mm ² | 6184712 |
| /15 m -70 mm ² | 6184713 |
| 21 /5 m -70 mm ² | 6184701 |
| /10 m -70 mm ² | 6184702 |
| /15 m -70 mm ² | 6184703 |



Kaukosäätimet, ks. sivut 14-21
Fjärrreglage, se sidor 14-21
Remote control devices, see pages 14-21
Fernregler, Seiten 14-21 sehen
Afstandbedieningen, zie pag. 14-21
Commandes à distance voir pages 14-21

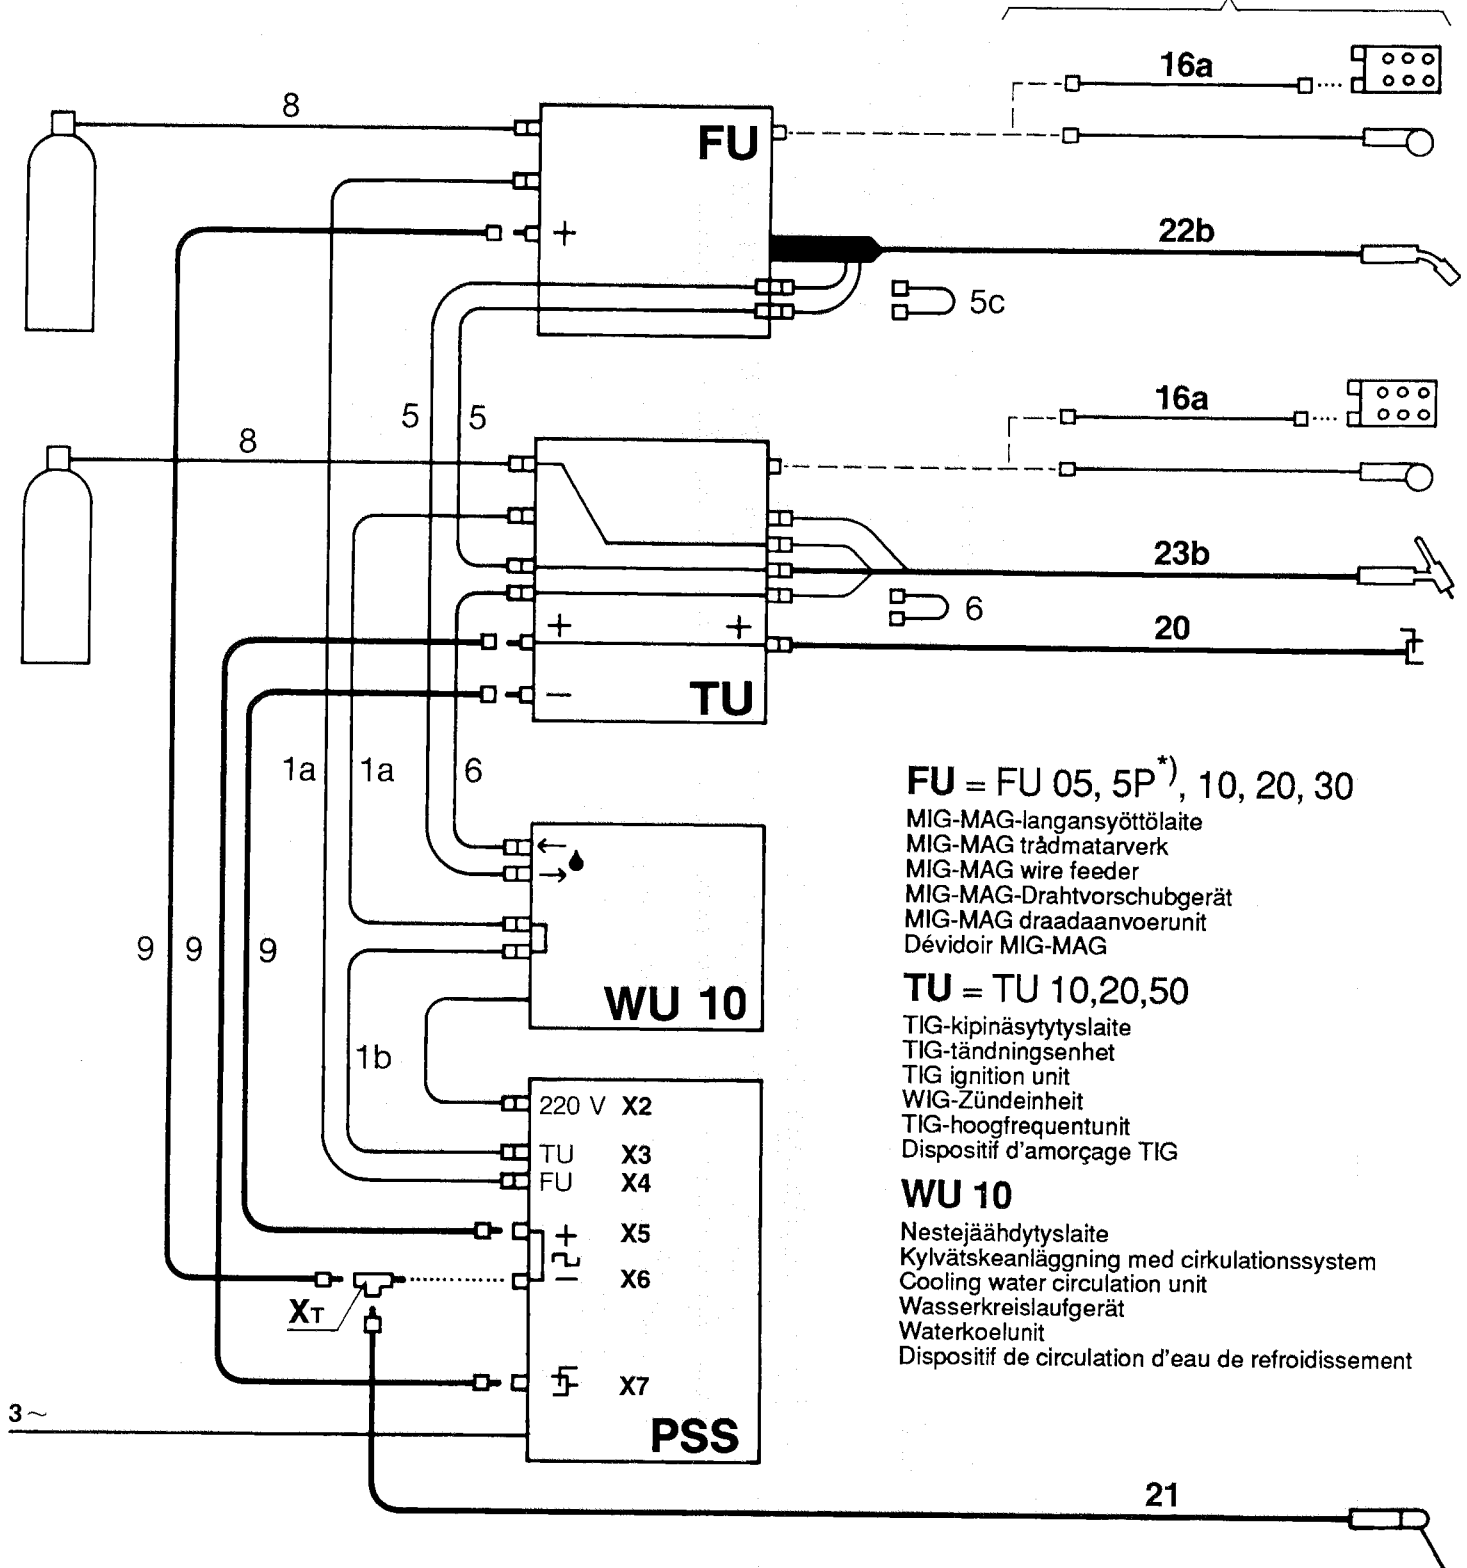

FU = FU 05, 5P^{*)}, 10, 20, 30

MIG-MAG-langansyöttölaite
MIG-MAG trådmatarverk
MIG-MAG wire feeder
MIG-MAG-Drahtvorschubgerät
MIG-MAG draadaanvoerunit
Dévidoir MIG-MAG

TU = TU 10, 20, 50

TIG-kipinäsytytyslaite
TIG-tändningsenhet
TIG ignition unit
WIG-Zündeinheit
TIG-hoogfrequentunit
Dispositif d'amorçage TIG

WU 10

Nestejäähdytyslaite
Kylvätskeanläggning med cirkulationssystem
Cooling water circulation unit
Wasserkreislaufgerät
Waterkoelunit
Dispositif de circulation d'eau de refroidissement

$$W24 = 1a + 1a + 1b + 5 + 5 + 5c + 6 + 6 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9$$

1a Ohjauskaapeli
1b Manöverkabel
Control cable
Steuerkabel
Stuurstroomkabel
Câble de commande système à 10 pôles

10-nap. järjestelmä
10-poligt system
10 poles system
10-poliges System
10-polig systeem

5

Jäähdytysnesteletku
Kylvätskeslang
Cooling liquid hose
Kühlflüssigkeitschlauch
Koelwaterslang
Tuyau de liquide de refroidissement

R3/8 - pikaliitin
R3/8 - snabbkoppling
R3/8 - snap connector
R3/8 - Schnellkupplung
R3/8 - snelkoppeling
R3/8 - connecteur rapide

TU 10, 20, 50

FU 05, 5P, 10, 20, 30

T3

PSS

WU 10

W24 /1,85 m

T50, T30

- | | | |
|----|--|--|
| 5c | Jäähdytysnesteletku Kylvätskeslang Cooling liquid hose Kühlflüssigkeitschlauch Koelwaterslang Tuyau du liquide de refroidissement | pikaliitin - pikaliitin snabbkoppl. - snabbkoppl. snap conn. - snap conn. Schnellkuppl. - Schnellkuppl. Snelkoppel. - snelkoppel. connect.rapide - connect.rapide |
| 6 | Jäähdytysnesteletku Kylvätskeslang Cooling liquid hose Kühlflüssigkeitschlauch Koelwaterslang Tuyau de liquide de refroidissement | R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8 |
| 8 | Suojakaasuletku Skyddsgasslang Shielding gas hose Schutzgasschlauch Gasslang Tuyau de gaz de protection | R3/8 - 0 R3/8 - 0 R3/8 - 0 R3/8 - 0 R3/8 - 0 R3/8 - 0 |

- 9 Hitsausvirtakaapeli
Svetsströmkabel
Welding current cable
Schweißstromkabel
Lasstroomkabel
Câble courant de soudage

- 16a Kaukosäätökaapeli
Kabel för fjärreglage
Cable for remote control
Kabel für Fernregelung
Kabel voor afstandbediening
Câble commande à distance

- 20 Paluuvirtakaapeli
Återledare
Return current cable
Stromrückleitungskabel
Werkstukkabel
Câble de masse

- 21 Puikkohitsauskaapeli
Kabel för MMA-svetsning
Cable for MMA welding
Kabel für Stabelektrodenschweißen
Kabel voor elektrodenlassen
Câble soudage Electrode

- 22b MIG-pistooli
MIG-pistol
MIG gun
MIG-Pistole
MIG-pistool
Pistolet MIG

- 23b TIG-poltin
TIG-brännare
TIG torch
WIG-Brenner
TIG-toorts
Torche TIG

- nestejäähdytteinen
vätskekyld
liquid-cooled
flüssigkeitsgekühlt
watergekoeld
refroidie eau

- nestejäähdytteinen
vätskekyld
liquid-cooled
flüssigkeitsgekühlt
watergekoeld
refoidie eau

FU 05 6231105
FU 5P 6231106
FU 10 6231110
FU 20 6231120
FU 30 6231130

T3 6185236

T50 6185245

W24 /1,85 6271883

WU 10 6262010

XT 9771637

PSS 3500

T30 6185233

TU 10 6271221

TU 20 6271222

20/5 m -50 mm² 6184511

/10 m -50 mm² 6184512

/15 m -50 mm² 6184513

21/5 m -50 mm² 6184501

/10 m -50 mm² 6184502

/15 m -50 mm² 6814503

PSS 5000

TU 50 6271223

20/5 m -70 mm² 6184711

/10 m -70 mm² 6184712

/15 m -70 mm² 6184713

21/5 m -70 mm² 6184701

/10 m -70 mm² 6184702


/15 m -70 mm² 6814703

- XT Haaroitusliitin
Förgreningsanslutning
Branch connector
Abzweigungskupplung
Koppelstuk
Connecteur en T

- *) Ei kaukosäätömahdollisuutta
Ingen fjärregleringsmöjlighet
No remote control possibility
Keine Fernregelmöglichkeit
Afstandbediening niet mogelijk
Pas de commande à distance possible



Kaukosäätimet, ks. sivut 14-21
Fjärrreglage, se sidor 14-21
Remote control devices, see pages 14-21
Fernregler, Seiten 14-21 sehen
Afstandbedieningen, zie pag. 14-21
Commandes à distance voir pages 14-21

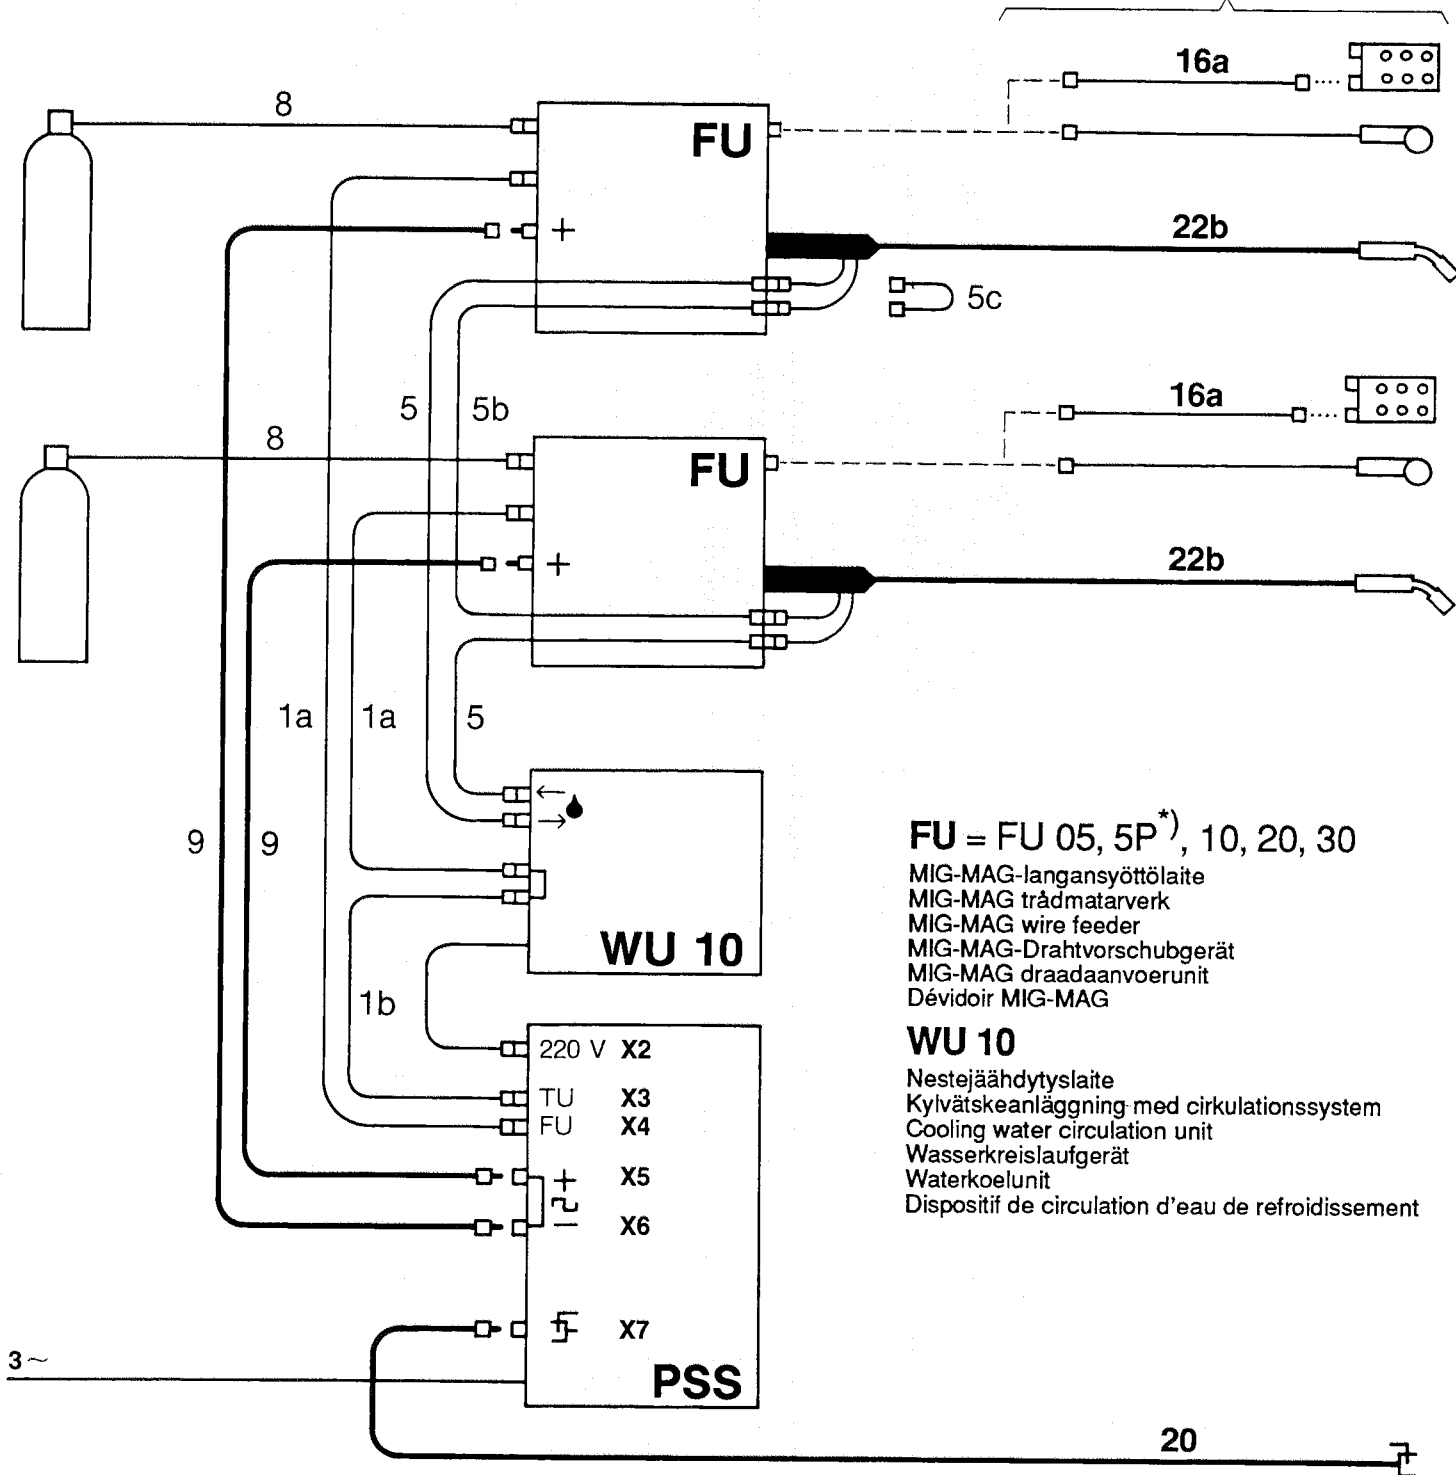

FU = FU 05, 5P^{*)}, 10, 20, 30

MIG-MAG-langansyöttölaite
MIG-MAG trådmatarverk
MIG-MAG wire feeder
MIG-MAG-Drahtvorschubgerät
MIG-MAG draadaanvoerunit
Dévidoir MIG-MAG

WU 10

Nestejäähdytyslaite
Kylvätskeanläggning med cirkulationssystem
Cooling water circulation unit
Wasserkreislaufgerät
Waterkoelunit
Dispositif de circulation d'eau de refroidissement

$$W22 = 1a + 1a + 1b + 5 + 5 + 5b + 5c + 8 + 8 + 9 + 9$$

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| 1a | Ohjauskaapeli | 10-nap. järjestelmä |
| 1b | Manöverkabel | 10-poligt system |
| | Control cable | 10 poles system |
| | Steuerkabel | 10-poliges System |
| | Stuurstroomkabel | 10-polig |
| | Câble de commande système à 10 pôles | |
| 5 | Jäähdytysnesteletku | R3/8 - pikaliitin |
| | Kylvätskeslang | R3/8 - snabbkoppling |

5b
5c

| | |
|--|----------------------------------|
| Cooling liquid hose | R3/8 - snap connector |
| Kühlflüssigkeitschlauch | R3/8 - Schnellkupplung |
| Koelwaterslang | R3/8 - snelkoppeling |
| Tuyau de liquide de refroidissement | R3/8 - connecteur rapide |
| Jäähdytysnesteletku | pikaliitin - pikaliitin |
| Kylvätskeslang | snabbkoppl. - snabbkoppl. |
| Cooling liquid hose | snap conn. - snap conn. |
| Kühlflüssigkeitschlauch | Schnellkuppl. - Schnellkuppl. |
| Koelwaterslang | Snelkoppel. - snelkoppel. |
| Tuyau du liquide de refroidissement | connect. rapide - connect.rapide |

FU 05, 5P, 10, 20, 30

FU 05, 5P, 10, 20, 30

T7

W22 /1,85 m

PSS

WU 10

T50, T30

| | |
|-------|---------|
| FU 05 | 6231105 |
| FU 5P | 6231106 |
| FU 10 | 6231110 |
| FU 20 | 6231120 |
| FU 30 | 6231130 |

T7 6185242

T50 6185245

W22 /1,85 6260193

WU 10 6262010

PSS 3500

T30 6185233

20 /5 m -50 mm² 6184511

/10 m -50 mm² 6184512

/15 m -50 mm² 6184513

PSS 5000

20 /5 m -70 mm² 6184501

/10 m -70 mm² 6184502

/15 m -70 mm² 6184503

- 8 Suojakaasuletku R3/8 - 0
 Skyddsgasslang R3/8 - 0
 Shielding gas hose R3/8 - 0
 Schutzgasschlauch R3/8 - 0
 Gasslang R3/8 - 0
 Tuyau de gaz de protection R3/8 - 0


- 9 Hitsausvirtakaapeli
 Svetsströmkabel
 Welding current cable
 Schweißstromkabel
 Lasstroomkabel
 Câble courant de soudage


- 16a Kaukosäätökaapeli
 Kabel för fjärreglage
 Cable for remote control
 Kabel für Fernregelung
 Kabel voor afstandbediening
 Câble commande à distance

- 20 Paluuvirtakaapeli
 Återledare
 Return current cable
 Stromrückleitungskabel
 Werkstukkabel
 Câble de masse

- 22b MIG-pistooli nestejäähdytteinen
 MIG-pistol vätskekyld
 MIG gun liquid-cooled
 MIG-Pistole flüssigkeitsgekühlt
 MIG-pistool watergekoeld
 Pistolet MIG refroidie eau

- *) Ei kaukosäätömahdollisuutta
 Ingen fjärregleringsmöjlighet
 No remote control possibility
 Keine Fernregelmöglichkeit
 Afstandbediening niet mogelijk
 Pas de commande à distance possible

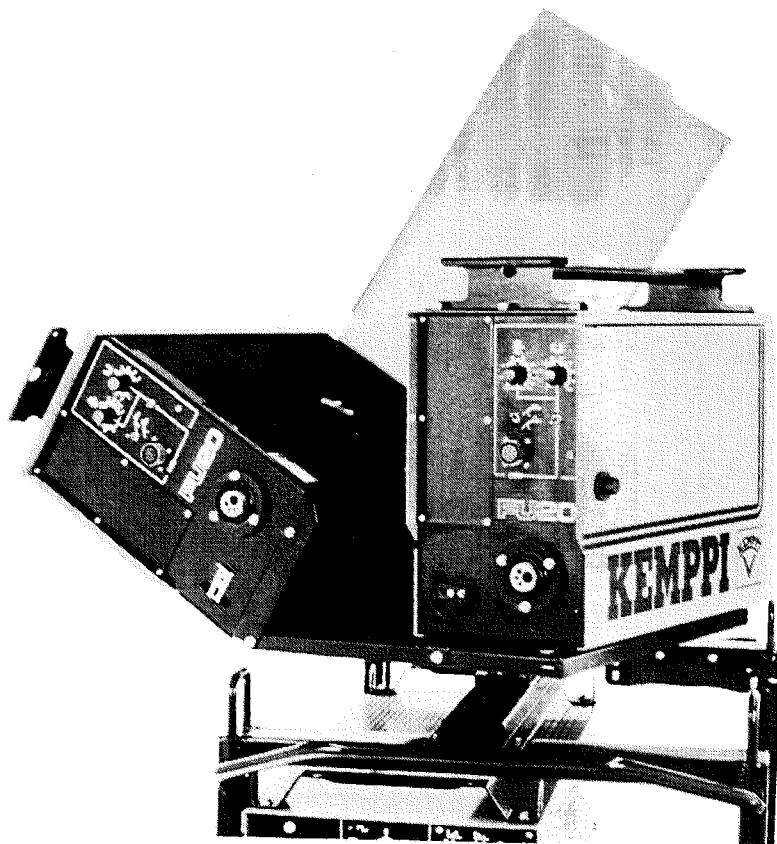

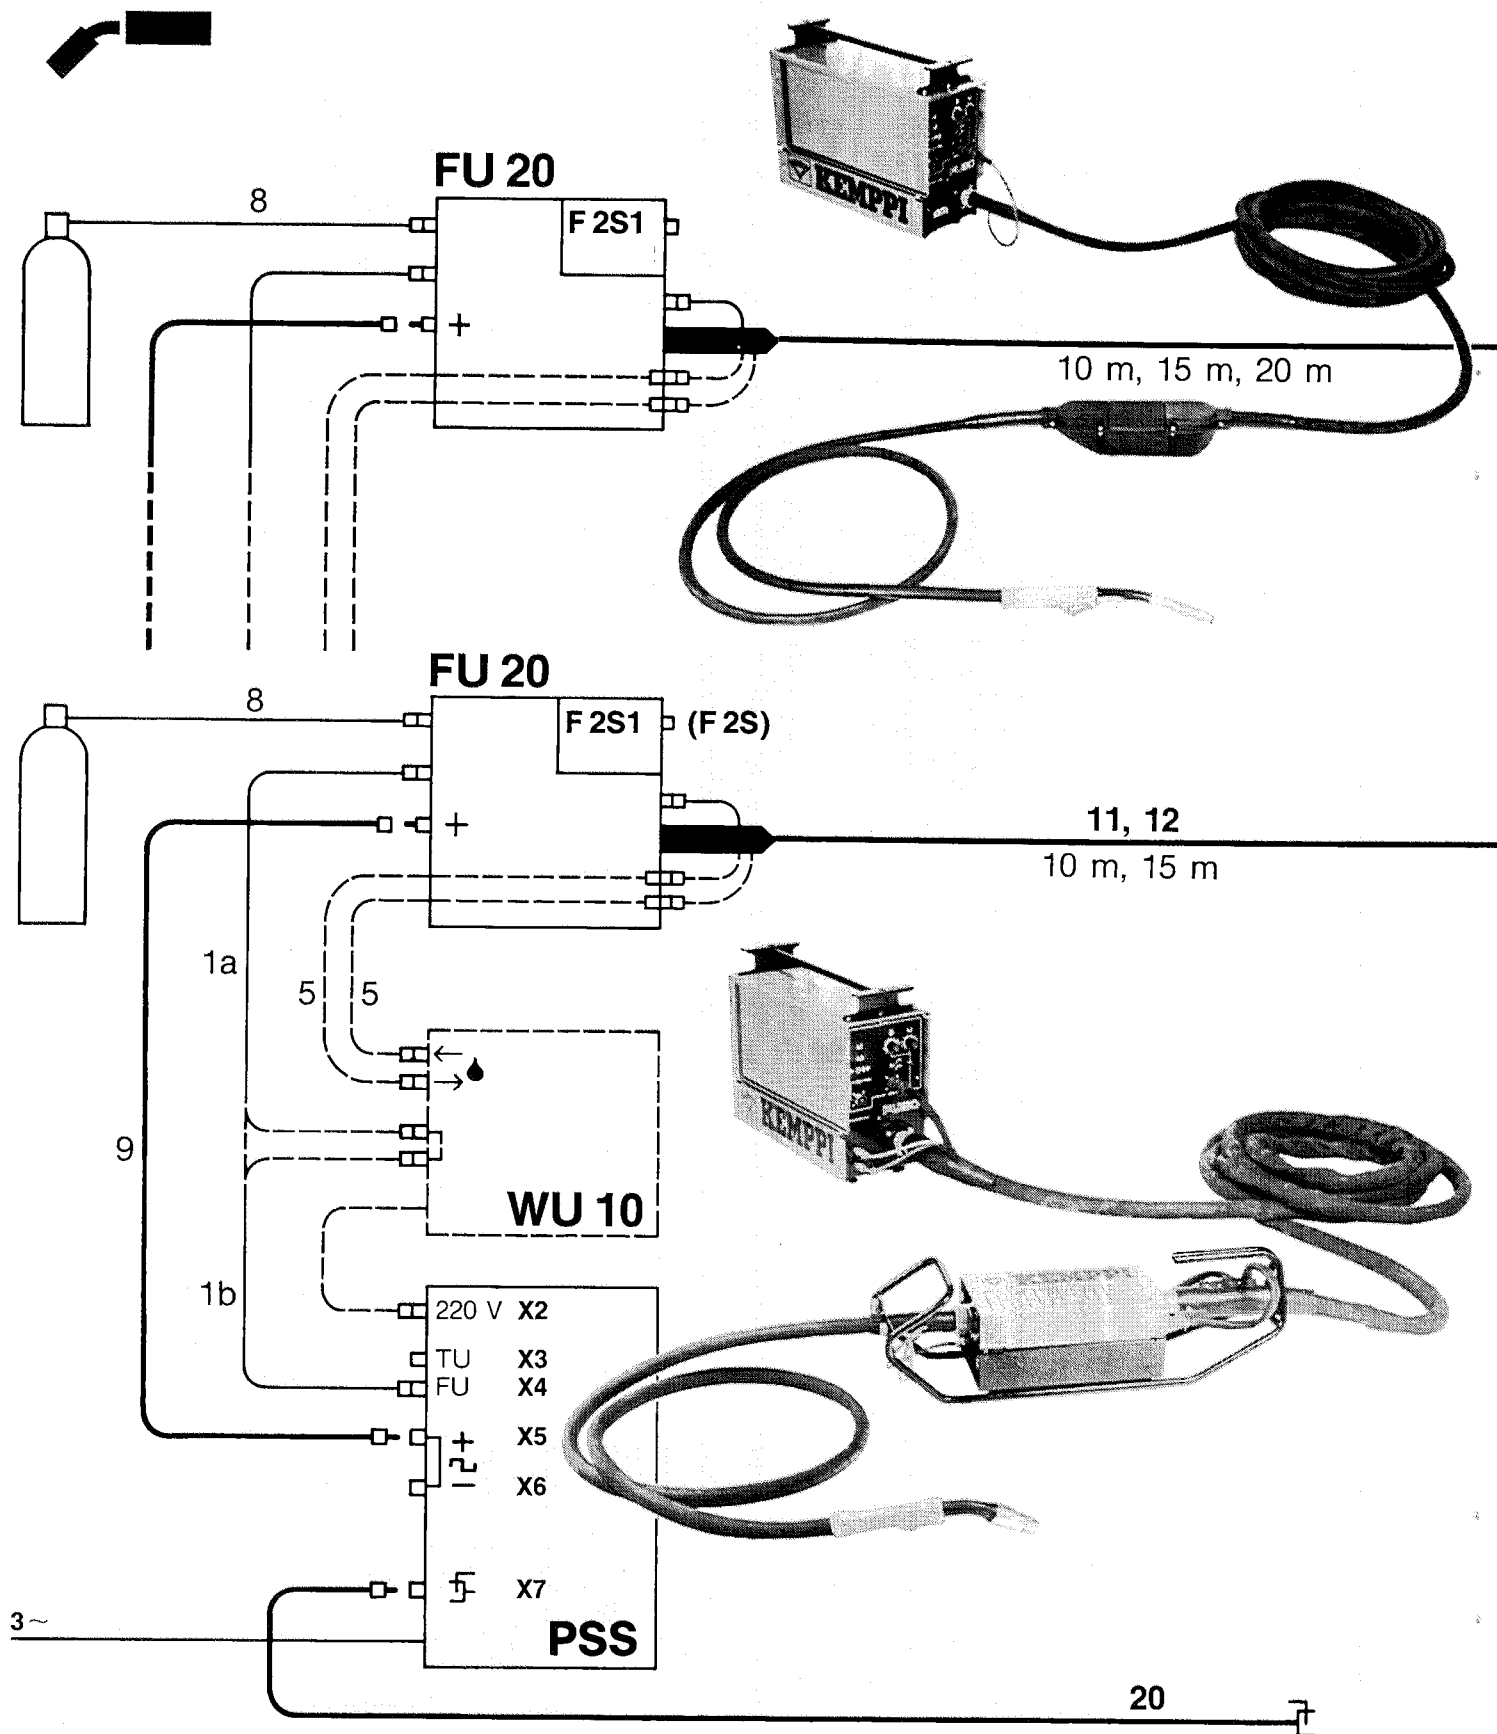

Kaukosäätimet, ks. sivut 14-21
Fjärrreglage, se sidor 14-21
Remote control devices, see pages 14-21
Fernregler, Seiten 14-21 sehen
Afstandbedieningen, zie pag. 14-21
Commandes à distance voir pages 14-21

FU 01
FU 01W

3 m

FU 02

16a

22a, 22b

3 m, 4,5 m

16a

21

FU 01/10 m 6260117
/15 m 6260119
/20 m 6260121

FU 01W/10 m 6260118
/15 m 6260120
/20 m 6260122

FU 02 6236302

FU 20 6231120

F 2S1 6263115

11/10 m 6260112
/15m 6260114

12/10 m 6260113
/15 m 6260115

FU 01

Välisyöttölaite
Mellanmatarverk
Sub-feeder
Zwischenvorschubgerät
Hulpdraadaanvoerunit
Relais longue distance

kaasujäähdytteinen
gaskyld
gas-cooled
gasgekühlt
gasgekoeld
refroidie gaz

Synchronisationseinheit
Synchronisatie unit
Module de synchronisation

11

MIG-välikaapeli
MIG-mellankabel
MIG interconnecting cable
MIG-Zwischenkabel
MIG-tussenkabelpakket
Câble de raccordement MIG

kaasujäähdytteinen
gaskyld
gas-cooled
gasgekühlt
gasgekoeld
refroidie gaz

12

MIG-välikaapeli
MIG-mellankabel
MIG interconnecting cable
MIG-Zwischenkabel
MIG-tussenkabelpakket
Câble de raccordement MIG

nestejäähdytteinen
vätskekyld
liquid-cooled
flüssigkeitsgekühlt
watergekoeld
refroidie eau

FU 01W

Välisyöttölaite
Mellanmatarverk
Sub-feeder
Zwischenvorschubgerät
Hulpdraadaanvoerunit
Relais longue distance

nestejäähdytteinen
vätskekyld
liquid-cooled
flüssigkeitsgekühlt
watergekoeld
refroidie eau

FU 02

Välisyöttölaite
Mellanmatarverk
Sub-feeder
Zwischenvorschubgerät
Hulpdraadaanvoerunit
Relais longue distance

nestejäähdytteinen
vätskekyld
liquid-cooled
flüssigkeitsgekühlt
watergekoeld
refroidie eau

FU 20

MIG-MAG-langansyöttölaite
MIG-MAG trådmatarverk
MIG-MAG wire feeder
MIG-MAG-Drahtvorschubgerät
MIG-MAG draadaanvoerunit
Dévidoir MIG-MAG

22a

MIG-pistooli
MIG-pistol
MIG gun
MIG-Pistole
MIG-pistool
Pistolet MIG

kaasujäähdytteinen
gaskyld
gas-cooled
gasgekühlt
gasgekoeld
refroidie gaz

22b


MIG-pistooli
MIG-pistol
MIG gun
MIG-Pistole
MIG-pistool
Pistolet MIG

nestejäähdytteinen
vätskekyld
liquid-cooled
flüssigkeitsgekühlt
watergekoeld
refroidie eau

F 2S1

Synkronointiyksikkö
Synkroniseringsenhet
Synchronizing unit

C 100C

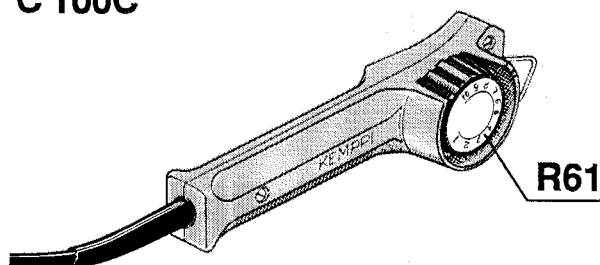

Puikko-/TIG-hitsausvirran säätö (R61), muistiasteikko 1-10.

Inställning för MMA-/TIG-svetsström (R61), minneskala 1-10.

Control of MMA/TIG welding current (R61), memory scale 1-10.

Einstellung für Elektroden-/WIG-Schweißstrom (R61), Speicherskala 1-10.

Lasstroomregeling elektroden-/TIG-lassen (R61), schaal 1-10.

Réglage du courant de soudage Electrode/TIG (R61), échelle de mémoire 1-10.

Långpulsreglage för TIG-svetsning

- inställning för pulsström (1-10)
- inställning för grundström (1-10)
- inställning för intervalltid (frekvens) 0,2-2 s (5-0,5 Hz)
- inställning för pulsintermittens 10-100 %
(100 % motsvarar kontinuerlig svetsning)

Long pulse unit for TIG welding

- control of pulse current (1-10)
- control of basic current (1-10)
- control of interval time (frequency) 0,2-2 s (5-0,5 Hz)
- control of pulse cycle 10-100 %
(100 % corresponds to continuous welding)

Langpulsregler für WIG-Schweißen

- Einstellung für Pulsstrom (1-10)
- Einstellung für Grundstrom (1-10)
- Einstellung für Intervallzeit (Frequenz) 0,2-2 s (5-0,5 Hz)
- Einstellung für Pulsdauer 10-100 %
(100 % entspricht dem Dauerschweißen)


Pulsregeling voor TIG-lassen

- instelling van pulsstroom (1-10)
- instelling van basisstroom (1-10)
- instelling van intervaltijd (frequentie) 0,2-2 s (5-0,5 Hz)
- instelling van pulstijd 10-100 %
(100 % komt overeen met continue lassen)

Contrôleur d'impulsions longues pour soudage TIG

- réglage du courant d'impulsions (1-10)
- réglage du courant de base (1-10)
- réglage de l'intervalle (fréquence) 0,2-2 s (5-0,5 Hz)
- réglage du cycle d'impulsion 10-100 %
(100 % correspond au soudage en continue)

C 100D

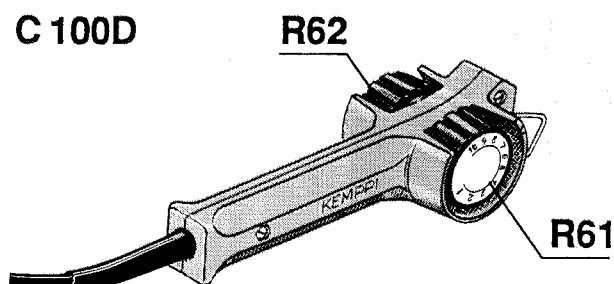

Puikko-/TIG-hitsausvirran karkeasäätö (R61), muistiasteikko 1-10, ja hienosäätö +/- (R62).

Grovinställning (R61), minneskala 1-10, och fininställning +/- (R62) för MMA/ TIG svetsström.

Rough control (R61), memory scale 1-10, and fine control +/- (R62) for MMA/TIG welding current.

Grobeinstellung (R61), Speicherskala 1-10, und Feineinstellung +/- (R62) für Elektroden-/WIG-Schweißstrom.

Grofregeling (R61), schaal 1-10, en fijnregeling +/- (R62) voor lasstroom elektroden-/TIG-lassen.


Réglage d'approche (R61), échelle de mémoire 1-10, et réglage fin +/- (R62) du courant de soudage Electrode/TIG.

C 100P


Pitkäpulsisäädin TIG-hitsaukseen

- pulssivirran säätö (1-10)
- perusvirran säätö (1-10)
- jakson ajan (taajuuden) säätö 0,2-2 s (5-0,5 Hz)
- pulssisuhteen säätö 10-100 %
(100 % vastaa jatkuvaa hitsausta)

C 100P

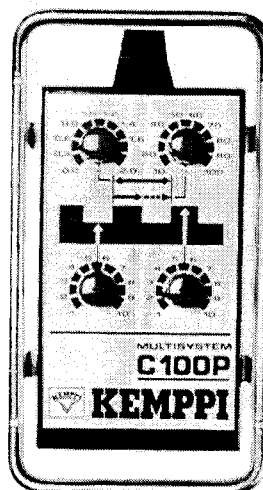

C 100F

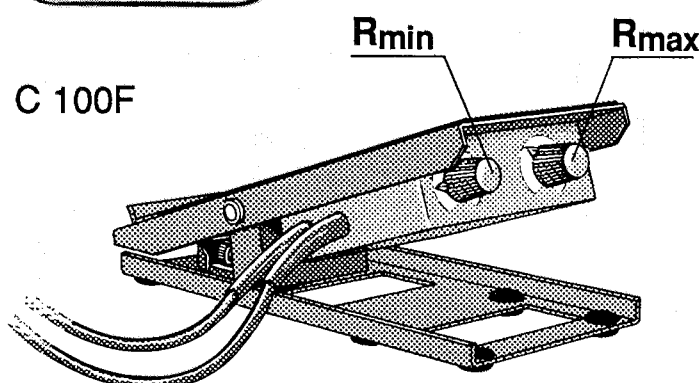

C 100F

Jaikapoliinsäädin TIG-hitsaukseen

- start-toiminto
- hitsausvirran säätö polkimen liikkeellä
- hitsausvirta-alueen rajaus min.- ja max.-potentiometreillä (muistiasteikko 1-10)

Fotpedalreglage för TIG-svetsning

- start-funktion
- inställning för svetsström med rörelse på pedal
- begränsning av svetsströmmråde med min.- och max.-potentiometrar (minneskala 1-10)

Foot pedal control unit for TIG welding

- start operation
- control for welding current with movement on pedal
- limiting of welding current range with min.- and max. potentiometers (memory scale 1-10)

Fußpedalregler für WIG-Schweißen

- Start-Funktion
- Einstellung für Schweißstrom mit Bewegung am Pedal
- Begrenzung des Schweißstrombereiches mit min.- und max.-Potentiometern (Speicherskala 1-10)


Voetpedaalregeling voor TIG-lassen

- startfunctie
- lasstroomregeling
- begrenzing van het lasstroombereik met min.- en max.-potentiometers (schaal 1-10)

Dispositif de commande à pédale pour soudage TIG

- Mise en route
- Réglage du courant de soudage par appui sur la pédale
- Limitation de la plage du courant de soudage par potentiomètres à maximum et à minimum (échelle de mémoire 1-10)

C 110D

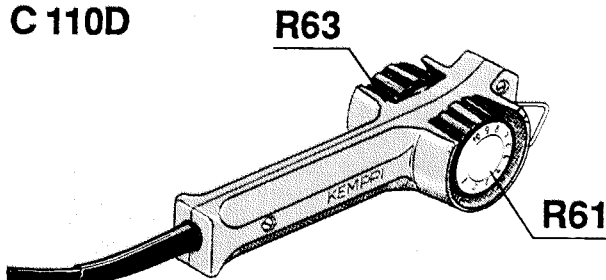

MIG-MAG-kaukosäädin, jossa langansyötön (R63) ja jännitteen (R61) säädöt, muistiasteikot 1-10

MIG-MAG-fjärreglage med inställningar för trådmatning (R63) och spänning (R61), minneskalor 1-10

MIG-MAG remote control device with controls for wire feed (R63) and voltage (R61), memory scales 1-10

MIG-MAG-Fernregler mit Einstellungen für Drahtvorschub (R63) und Spannung (R61), Speicherskala 1-10

MIG-MAG afstandbediening met regeling voor draadaanvoer (R63) en voltage (R61), schaal 1-10

Commande à distance pour procédés MIG-MAG avec réglage de dévidoir (R63) et de la tension (R61), échelle de mémoire 1-10

C 120S

Kaukosäädin, johon voidaan ohjelmoida kolmet eri hitsausparametrit MIG-MAG- tai puikkohitsaukseen. Parametrien valinta suoritetaan C 120S:n valintakytkimestä tai MIG-pistooliin liitetystä kytkinmoduulista TC 120S.

Ett fjärreglage till vilket kan programmeras tre olika svetsparamet-


rar för MIG-MAG- eller MMA-svetsning. Parametrarna väljes på väljare av C 120S eller på brytarmodul TC 120S, som anslutits till MIG-pistol.

A remote control device into which it is possible to program three different welding parameters for MIG-MAG or MMA welding. The parameters are selected on the selector of C 120S or on the switch module TC 120S which is connected to the MIG gun.

Ein Fernregler, zu welchem drei verschiedene Schweißparameter für das MIG-MAG- oder Stabelektrodenschweißen programmiert werden können. Die Parameter werden auf den Wahlschalter von C 120S oder auf den Schaltermodul TC 120S, der zur MIG-Pistole angeschlossen worden ist, gewählt.

Een afstandbediening waarmee het mogelijk is drie verschillende lasparameters te programmeren voor MIG-MAG- of elektrodenlassen. De parameters worden gekozen met een schakelaar op de C 120S of met de schakelunit TC 120S welke op het MIG-pistool gemonteerd is.

Commande à distance permettant de programmer trois paramètres de soudage différents pour le soudage par procédés MIG-MAG ou Electrode. La sélection des paramètres est obtenue grâce au commutateur de sélection de la C 120S ou au module de commutation TC 120S raccordé à la torche MIG.

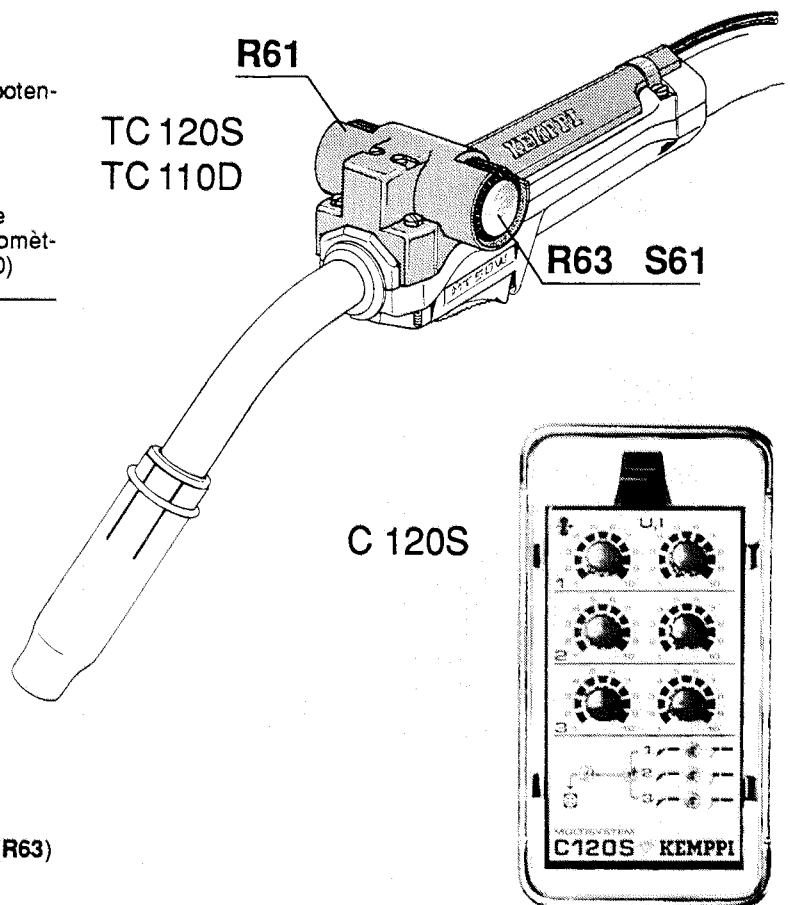

TC 120S

C 120S:n yhteydessä käytettävä MIG-MAG-pistoolin lisämoduuli, jossa kanavanvaihtokytkin (S61).

Tilläggsmodul med kanalomkopplare (S61) för MIG-MAG-pistol, används med C 120S.

Additional module with channel change switch (S61) for MIG-MAG gun, used with C 120S.

Zusatzmodul mit Kanalschalter (S61) für MIG-MAG-Pistole, Anwendung mit C 120S.

Aanbouwwunit voor MIG-MAG-pistolen met een kanaal keuzeschakelaar (S61) in combinatie met de C 120S.

Module additionnel avec commutateur de canal (S61) pour pistolet MIG-MAG, utilisé en association avec la C 120S.

TC 110D

MIG-MAG-pistoolin lisämoduuli, jossa toiminnot kuten C 110D:ssä

Tilläggsmodul för MIG-MAG-pistol med likadana funktioner som i C 110D.

Additional module for MIG-MAG gun with equivalent operations as in C 110D.

Zusatzmodul mig Kanalschalter für MIG-MAG-Pistole, Anwendung mit C 110D.

Aanbouwunit voor MIG-MAG-pistolen met dezelfde functies als de C 110D.

Module additionnel pour pistolet MIG-MAG, fonctionnant de façon équivalente à la C 110D.

C 120P

Käyttö vain PSS 5000 kanssa.
Användning bara med PSS 5000.
Use only with PSS 5000.
Anwendung nur mit PSS 5000.
Alleen te gebruiken met PSS 5000
Utilisation avec la PSS 5000 seulement

Synerginen pulssimig-kaukosäädin, jossa pulssiparametrit on esiohjelmoitu

- hitsaustehon säätö yhdellä nupilla C 120P:hen liitetystä MIG-MAG-käytösäätimestä
- materiaalit Al, Ss, Fe
- lankahalkaisijat 1.0, 1.2 ja 1.6 mm
- kraaterin täyttöajan säätö 0.5-5 s

C 120P:n käyttö edellyttää PSM 11-lisäyksikön käyttöä PSS 5000-virtalähteessä. C 120P:n tarkempi toiminta on esitelty sen käyttöohjeessa.

Ett synergiskt pulsmig-fjärreglage, i vilket pulssparametrarna har förprogrammerats.

- inställning för svetseffekt med en ratt från ett MIG-MAG-reglage som anslutits till C 120P
- materialier Al, Ss, Fe
- tråddiametrar 1.0, 1.2 och 1.6 mm
- inställning för kraterfyllningstid 0.5-5 s

Användning av C 120P förutsätter användning av PSM 11-tillsatsenheten i PSS 5000-strömkällan. I bruksanvisning för C 120P finns en mer detaljerad beskrivning över funktioner.

A synergic remote control device for pulsed MIG welding with pre-programmed pulse parameters

- control of welding power with one knob from MIG-MAG control device which has been connected to C 120P
- materials Al, Ss, Fe
- wire diameters 1.0, 1.2 and 1.6 mm
- control for crater filling time 0.5-5 s

Use of C 120P provides use of auxiliary unit PSM 11 in power source PSS 5000. In operation instructions for C 120P there is a more detailed description of operations.

Ein synergischer Fernregler für Pulsmig-Schweißen, in dem die Pulsparameter vorprogrammiert worden sind

- Einstellung der Schweißleistung mit einem Knopf vom MIG-MAG-Regler, der zu C 120P angeschlossen worden ist
- Materialien Al, Ss, Fe
- Drahtdurchmesser 1.0, 1.2 und 1.6 mm
- Einstellung für Kraterfüllungszeit 0.5-5 s

Anwendung von C 120P setzt Anwendung der Zusatzeinheit PSM 11 in der Stromquelle PSS 5000 voraus. Eine mehr detaillierte Beschreibung über die Funktion von C 120P gibt es in der Gebrauchsanweisung.

Een synerchische afstandbediening voor het puls-MIG-lassen met voorgeprogrammeerde pulsparameters

- instelling van de las-energie met één knop van de MIG-MAG afstandbediening welke op de C 120P aangesloten is
- materialen Al, Rvs, Fe
- draaddiameters 1.0, 1.2 en 1.6 mm
- instelling kraternvultijd 0.5-5 sec.

Bij gebruik van de C 120P moet de PSS 5000 van een hulpfunctie-unit PSM 11 worden voorzien. Een gedetailleerde beschrijving over de functies wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van de C 120P.

Dispositif synergique de commande à distance pour soudage MIG à arc pulsé avec paramètres d'impulsions pré-programmés.


- Réglage du courant de soudage par un bouton, à partir du dispositif de commande MIG-MAG qui a été raccordé à la C 120P.

- Matériaux: Al, Ss, Fe

- Diamètre du fil: 1.0, 1.2 et 1.6 mm

- Réglage du temps de remplissage du cratère: 0.5-5 s

La C 120P suppose l'utilisation du dispositif auxiliaire PSM 11 associé au module d'alimentation PSS 5000. Le fonctionnement de la C 120P est expliqué en détail dans le manuel d'utilisation.

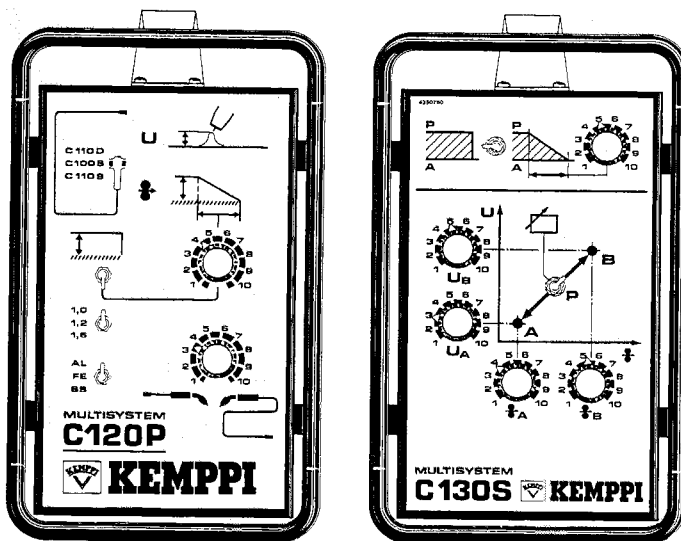

C 130S

C 130S mahdollistaa hitsaustehon 1-nuppisäädön MIG-MAG-hitsauksessa kaikilla lankahalkaisijoilla, lankatyypeillä ja kaasuilla. Hitsaustehon säätö suoritetaan C 130S:ään liitetystä MIG-MAG-käytösäätimestä. Säädettävä (0.5-6 s) kraaterintäyttöaika mahdollistaa virheettömät hitsauksen lopetukset. C 130S:n tarkempi toiminta on esitelty sen käyttöohjeessa.

C 130S möjliggör en-rattinställning för svetseffekt vid MIG-MAG-svetsning med alla tråddiametrar, trådtyper och gaser. Inställning för svetseffekt utförs från MIG-MAG-reglage som anslutits till C 130S. Inställbar (0.5-6 s) kraterfyllningstid möjliggör felfria svetsavslutningar. I bruksanvisning för C 130S finns en mer detaljerad beskrivning över funktioner.

C 130S enables one knob control of welding power in MIG-MAG welding with all wire diameters, wire types and gases. Control of welding power is carried out from MIG-MAG control device. Adjustable crater filling (0.5-6 s) enables faultless welding finish. In operation instructions for C 130S there is a more detailed description of operations.

C 130S ermöglicht 1-Knopfeinstellung der Schweißleistung im MIG-MAG-Schweißen mit allen Drahtdurchmessern, Drahttypen und Gasen. Einstellung für Schweißleistung wird vom MIG-MAG-Regler ausgeführt, der zu C 130S angeschlossen worden ist. Einstellbare (0.5-6 s) Kraterfüllungszeit ermöglicht fehlerfreie Schweißabschlüsse. Eine mehr detaillierte Beschreibung über die Funktion von C 130S gibt es in der Gebrauchsanweisung.

Met de C 130S is het mogelijk om met 1-knop de las-energie bij het MIG-MAG-lassen in te stellen voor alle draaddiameters, draadsoorten en gassen. De instelling voor de las-energie wordt met de MIG-MAG afstandbediening uitgevoerd, welke op de C 130S aangesloten is. Een meer gedetailleerde beschrijving over de functies van de C 130S vindt men in de gebruiksaanwijzing.

La C 130S permet, grâce à un bouton unique, de régler le courant de soudage dans les procédés MIG-MAG, quels que soient le diamètre du fil, le type de fil et le gaz utilisés. Le réglage du courant de soudage s'effectue à partir du dispositif de commande MIG-MAG. Le réglage de la durée de remplissage du cratère (0,5-6 s) permet le fini de soudure. Le fonctionnement de la C 130S est expliqué en détail dans le manuel d'utilisation.

Mittariyksikkö MU 20D

Mätarenhet MU 20D

Meter unit MU 20D

Messereinheit MU 20D

Meterunit MU 20D

Meterunite MU 20D

MU 20D on numeronäyttöinen (LCD) erillinen mittariyksikkö hitsausvirran ja -jännitteen tarkkailuun. MU 20D:tä voidaan käyttää PS/PSS-, KEMPOMIG 3500S- ja MINARC 260-virtalähteiden yhteydessä.

- hitsausvirtanäyttö: 0...1999 A $\pm 2\%$ ± 2 A DC
- hitsausjännitteenäyttö: 0...199,9 V $\pm 2\%$ $\pm 0,2$ V DC
- näytöissä taustavalo
- hold-toiminnan avulla voidaan näytön lukema pysäyttää

Mittarit näyttävät virran ja jännitteen keskiarvoja (DC) / tasasuunnattuja keskiarvoja (AC).

Huom! Jännitemittari näyttää koneen napajännitettä. On huomattava, että kaarijännite on jopa useita voltteja alhaisempi kuin napajännite hitsattaessa suurilla virroilla ja pitkillä kaapeleilla.

MU 20D är en separat mätarenhet med nummerindikation (LCD) för kontroll av svetsström och -spänning. MU 20D kan användas med strömkällor PS/PSS-, KEMPOMIG 3500S och MINARC 260.

- svetsströmindikation: 0...1999 A $\pm 2\%$ ± 2 A DC
- svetsspänningsindikation: 0...199,9 V $\pm 2\%$ $\pm 0,2$ V DC
- bakgrundslys i indikationer
- med hjälp av hold-funktionen kan mätarutslaget få att stannas i rutan

Instrumenten visar medelvärden för spänning och ström (DC) / likriktade medelvärden (AC).

OBS! Spänningsmätaren visar maskinens polspänning. Man bör komma ihåg att bågspänningen kan vara flera volt lägre än polspänning när höga svetsströmmar och långa kablar användes.

MU 20D is a separate meter unit with digital display (LCD) for the control of welding current and voltage. MU 20D can be used with the power sources PS/PSS, KEMPOMIG 3500S and MINARC 260.

- welding current display: 0...1999 A $\pm 2\%$ ± 2 A DC
- welding voltage display: 0...199,9 V $\pm 2\%$ $\pm 0,2$ V DC
- background light in displays
- with help of the hold operation the reading can be made to stay in the display.

The meters indicate average values of voltage and current (DC) / rectified average values (AC).


Note! The voltage meter shows pole voltage of the machine. Note that arc voltage is even many volts lower than pole voltage in welding with high currents and long cables.

MU 20D ist eine separate Messereinheit mit der Zifferanzeige (LCD) für die Kontrolle des Schweißstromes und der Schweißspannung. MU 20D kann mit den Stromquellen PS/PSS-, KEMPOMIG 3500S und MINARC 260 verwendet werden.

- Schweißstromanzeige: 0...1999 A $\pm 2\%$ ± 2 A DC
- Schweißspannungsanzeige: 0...199,9 V $\pm 2\%$ $\pm 0,2$ V DC
- Hintergrundlicht in Anzeigen
- mit der Hilfe von der Hold-Funktion kann man die Ablesung in der Anzeige stehen lassen.

Die Instrumente zeigen die Mittelwerte des Stromes und der Spannung (DC) / gleichgerichtete Mittelwerte (AC).

Achtung! Der Spannungsmesser zeigt die Polspannung der Maschine an. Bitte beachten Sie, daß beim Schweißen mit großen Strömen und langen Kabeln die Lichtbogenspannung sogar mehrere Volt niedriger als die Polspannung ist.

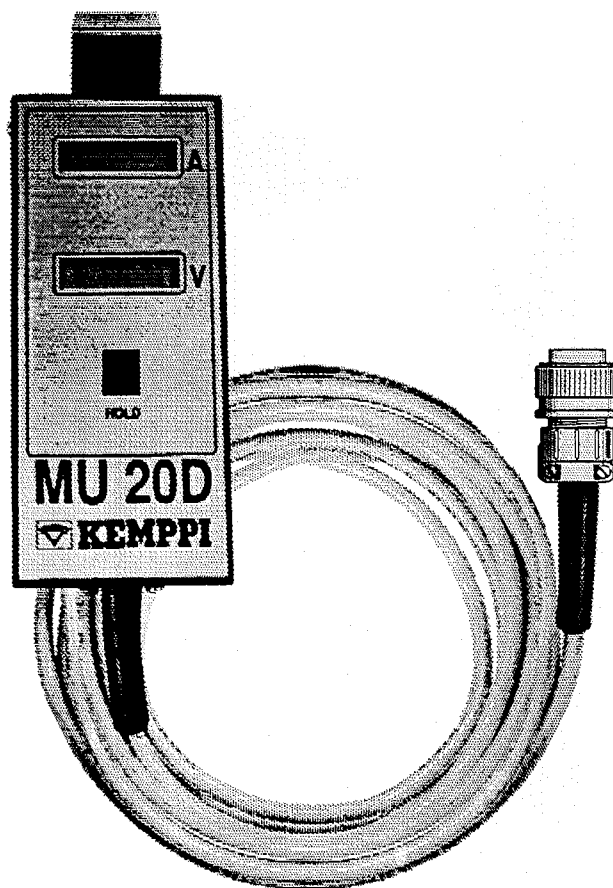

De **MU 20D** is een separate meterunit met een digitale aanwijzing voor het controleren van de lasstroom en lasspanning. De MU 20D kan op de volgende stroombronnen gebruikt worden: PS/PSS, KEMPOMIG 3500S en de MINARC 260.

- Stroombereik: 0...1999 A $\pm 2\%$ ± 2 A DC
- Spanningsbereik: 0...199,9 V $\pm 2\%$ $\pm 0,2$ V DC
- Schaalverlichting
- Met behulp van de houdfunctie kunnen de laswaarden in het geheugen opgeslagen worden.

De meters geven de gemiddelde waarde aan van stroom en spanning.

LET OP! De voltmeter geeft de spanning op de klemmen van de machine aan. Bedenk dat, bij het lassen met een hoge stroom en bij gebruik van lange kabels, de boogspanning lager is dan de klemspanning.

Le **MU 20D** est un appareil de mesure à affichage numérique pour le contrôle du courant et de la tension de soudage. Le MU 20D peut être utilisé avec les sources de puissance PS/PSS, KEMPOMIG 3500S et MINARC 260.

- Affichage du courant de soudage: 0...1999 A $\pm 2\%$ ± 2 A Courant Continu
- Affichage de la tension de soudage: 0...199,9 V $\pm 2\%$ $\pm 0,2$ V Courant Continu
- Eclairage de fond de l'affichage.
- Possibilité de garder affichées les mesures lors des opérations de soudage.

Les compteurs indiquent les valeurs de moyenne de tension et de courant (CC) / valeurs moyennes rectifiées (CA).

REMARQUE! le Voltmètre indique la polarité de la machine. Il faut remarquer que la tension de l'arc pendant le soudage (avec de forts courants et de longs câbles) est inférieure de même plusieurs volts comparé à la tension aux bornes.

C 100C 6185410
 C 100D 6185413
 C 100P 6185424
 Hot start 4170470
 C 100F 6185405

C 110D 6185421
 C 120S 6185427
 TC 120S /3 m 6185443
 /4,5 m 6185444

TC 110D /3 m 6185433
 /4,5 m 6185434
 C 120P 6185426
 PSM 11 6185661
 C 130S 6185428

16a/1,5 m 6185454
 /10 m 6185455

16b/10 m 6185456

16c/10 m 6185451
 /25 m 6185452
 /50 m 6185453

 
17b/10 m 6185310

18a/1,5 m 6185457
 /10 m 6185458


18b 6185460



C 100C
 C 100D
 (C 110D)




C 100P
 (C 120S)

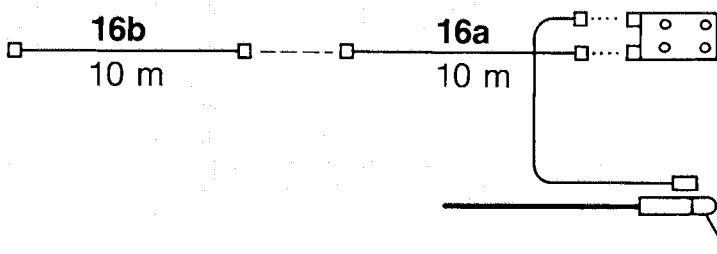

C 100P


Hot start

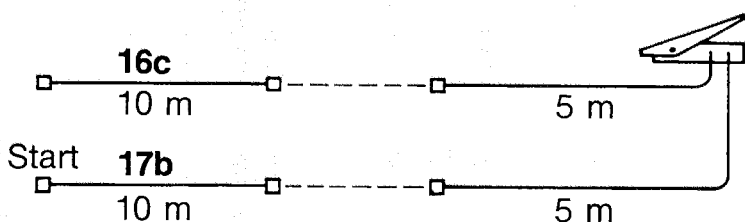


C 100F




 
C 110D



C 120S

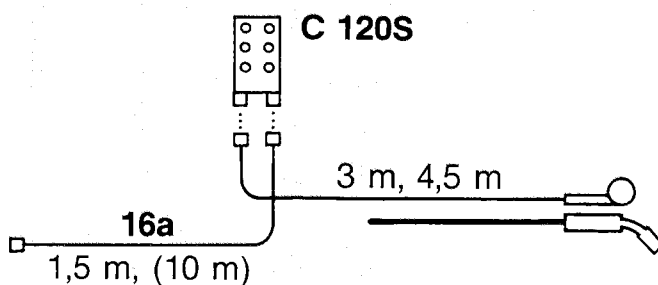

TC 120S

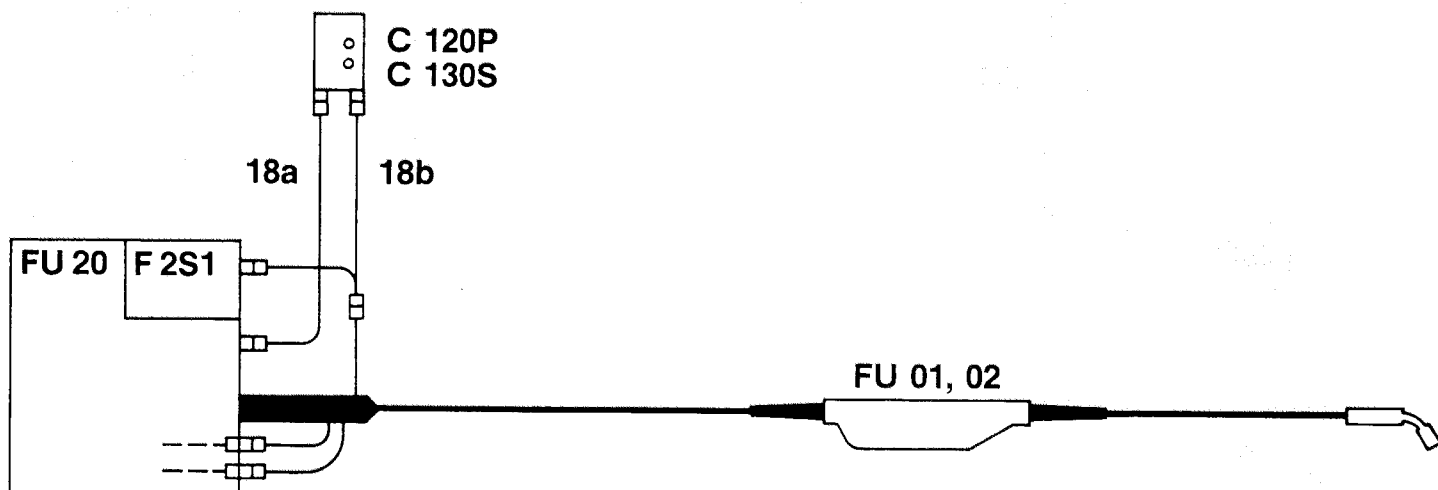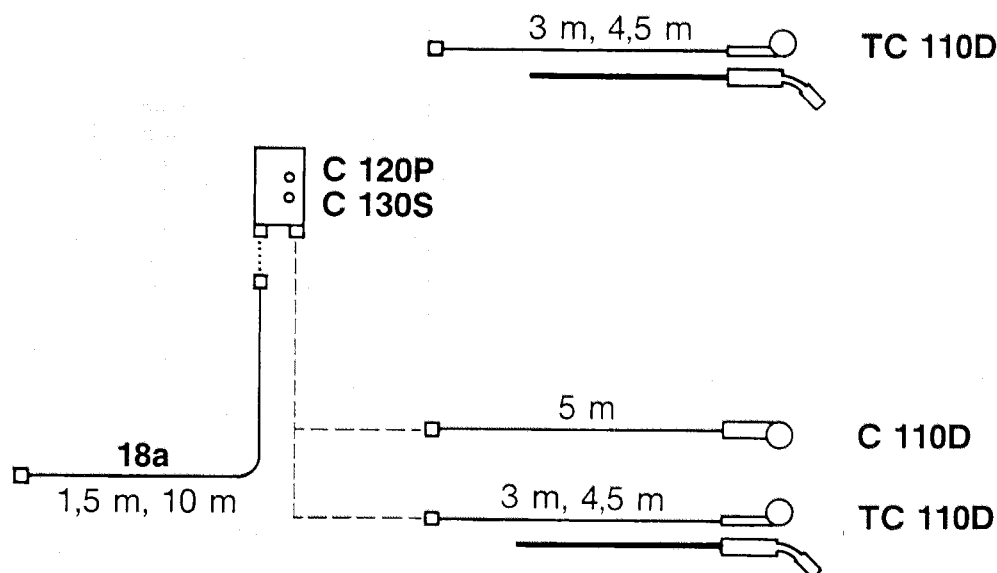

- 16a** Kaukosäätökaapeli
Kabel för fjärreglage
Cable for remote control
Kabel für Fernregelung
Kabel voor afstandbediening
Câble commande à distance
- 7-nap.
7-pol.
7 poles
7-pol.
7-polig
7 pôles
- 16b** Kaukosäätöjatkokaapeli
Förlängningskabel för fjärreglage
Extension cable for remote control
Verlängerungskabel für Fernregelung
Verlengkabel voor afstandbediening
Câble prolongateur pour commande à distance 7 pôles
- 7-nap.
7-pol.
7 poles
7-pol.
7-polig
7 pôles
- 16c** Kaukosäätöjatkokaapeli
Förlängningskabel för fjärreglage
Extension cable for remote control
Verlängerungskabel für Fernregelung
Verlengkabel voor afstandbediening
Câble prolongateur pour commande à distance 4 pôles
- 4-nap.
4-pol.
4 poles
4-pol.
4-polig
4 pôles

- 17b** Käynnistysjatkokaapeli
Startförlängningskabel
Start extension cable
Startverlängerungskabel
Start verlengkabel
Câble prolongateur de démarrage

- 18a** FU - C 120P/130S-välikaapeli
FU - C 120P/130S-mellankabel
FU - C 120P/130S-interconnecting cable
FU - C 120P/130S-Zwischenkabel
FU - C 120P/130S-aansluitkabel
Câble de raccordement FU - C 120P/130S

- 18b** Haaroituskaapeli
Förgreningskabel
Branch cable
Abzweigkabel
Verloopkabel
Câble
- C 120P/130S
C 120P/130S
C 120P/130S
C 120P/130S
C 120P/130S
C 120P/130S

**PSS-ERIKOISKAUKOSÄÄTIMET
PSS-SPECIALFJÄRREGLAGE
PSS SPECIAL REMOTE CONTROL DEVICES
PSS-SPEZIALFERNREGLER
ALLEEN BIJ GEBRUIK VAN DE PSS SPECIALE AFSTANDBEDIENINGEN
DISPOSITIF DE COMMANDE A DISTANCE SPECIFIQUES POUR PSS**

C 100M

Puikko/TIG-hitsausvirran säätö (R61), muistiasteikko 1-10, ja puikko/TIG-menettelyn vaihto / virtalähteen käynnistyskytkin "on-off" (S63).


Inställning för MMA/TIG-svetsström (R61), minneskala 1-10, och omkoppling (S63) av MMA/TIG-metod / start av strömkälla "on-off".

Control for MMA/TIG welding current (R61), memory scale 1-10, and change (S63) of MMA/TIG method / start of power source "on-off".

Einstellung für Elektroden/WIG-Strom (R61), Speicherskala 1-10, und Umschaltung (S63) der Elektroden/WIG-Methode / Start der Stromquelle "on-off".

Instelling voor elektroden/TIG-lassen (R61), schaal 1-10, en omschakelen (S63) van de elektroden/TIG-methode / start van de stroombron "on-off".

Réglage du courant de soudage Electrode/TIG (R61), échelle de mémoire 1-10, et commutation (S63) entre procédés Electrode et TIG / mise en route du module d'alimentation "on-off".

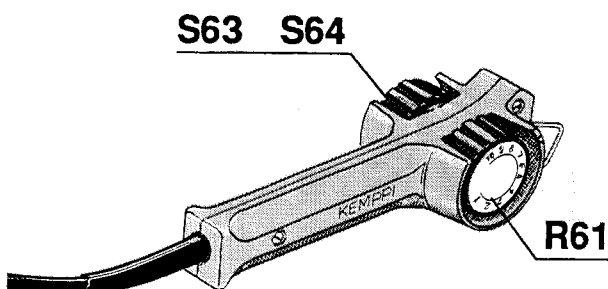

Monimenetelmäkäytössä TIG/puikko, MIG/puikko, MIG/TIG/puikko ja MIG-MAG/puikko C 100M, C 110M liitetään joko virtalähteen vapaana olevaan ohjausliittimeen tai jakorasian (6185710) avulla TIG- tai MIG-yksikön yhteyteen.

I multimetodanvändning TIG/MMA, MIG/MMA, MIG/TIG/MMA och MIG-MAG/MMA anslutes C 100M, C 110M antingen på strömkällans lediga kontrolluttag eller med tillhjälp av sladdosa (6185710) till TIG- eller MIG-enhet.

In multimethod use TIG/MMA, MIG/MMA, MIG/TIG/MMA and MIG-MAG/MMA, the C 100M, C 110M is connected either to unoccupied terminal connection of power source or with help of distributing box (6185710) to TIG or MIG unit.

In Multimethodenanwendung WIG/Stabelektrode, MIG/Stabelektrode, MIG/WIG/Stabelektrode und MIG-MAG/Stabelektrode werden C 100M, C 110M zum unbesetzten Steueranschluß der Stromquelle oder mit Hilfe der Schaltdose (6185710) zur WIG- oder MIG-Einheit angeschlossen.

In de multi-uitvoering TIG/elektrode, MIG/elektrode, MIG/TIG/ Elektrode en MIG-MAG/elektrode wordt de C 100M of de C 110M op de niet bezette stuurstroomaansluiting van de stroombron of met behulp van het aansluitkastje (6185710) op de TIG- of MIG-unit aangesloten.

En utilisation multilprocédé TIG/Electrode, MIG/TIG/Electrode et MIG-MAG/Electrode, la C 100M et la C 110M sont raccordées soit à une borne libre du module d'alimentation, soit au dispositif TIG ou MIG par l'intermédiaire de la boîte de connexion (6185710).

C 110M

Puikko/TIG-hitsausvirran säätö (R61), muistiasteikko 1-10, ja virtalajien valinta / virtalähteen käynnistyskytkin "0, DC+, AC, DC-" (S64).

Inställning för MMA/TIG-ström (R61), minneskala 1-10, och val (S64) av strömarter / start av strömkälla "0, DC+, AC, DC-".




Control for MMA/TIG welding current (R61), memory scale 1-10, and selection (S64) of current types / start of power source "0,DC+, AC,DC-".

Einstellung für Elektroden/WIG-Schweißstrom (R61), Speicherskala 1-10, und Wahl (S64) für Stromtypen / Start der Stromquelle "0, DC+, AC, DC-".

Instelling voor elektrode/TIG-lasstroom (R61), schaal 1-10, en lasstroomkeuze / starten van stroombron "0, DC+, AC, DC-" (S64).


Réglage du courant de soudage Electrode/TIG (R61), échelle de mémoire 1-10, et sélection (S64) du type de courant / mise en route du module d'alimentation "0, CC+, CA,CC-".

| | |
|----------------------|----------------|
| C 100M | 6185415 |
| C 110M | 6185416 |
| XL | 6185710 |
| 16b/10m | 6185456 |

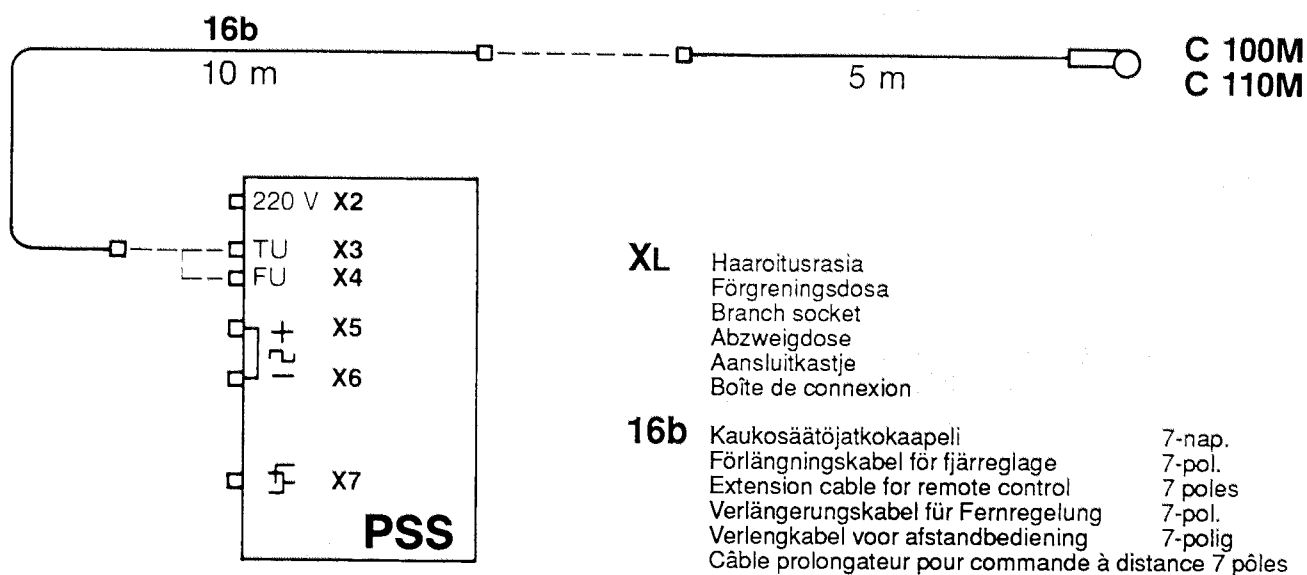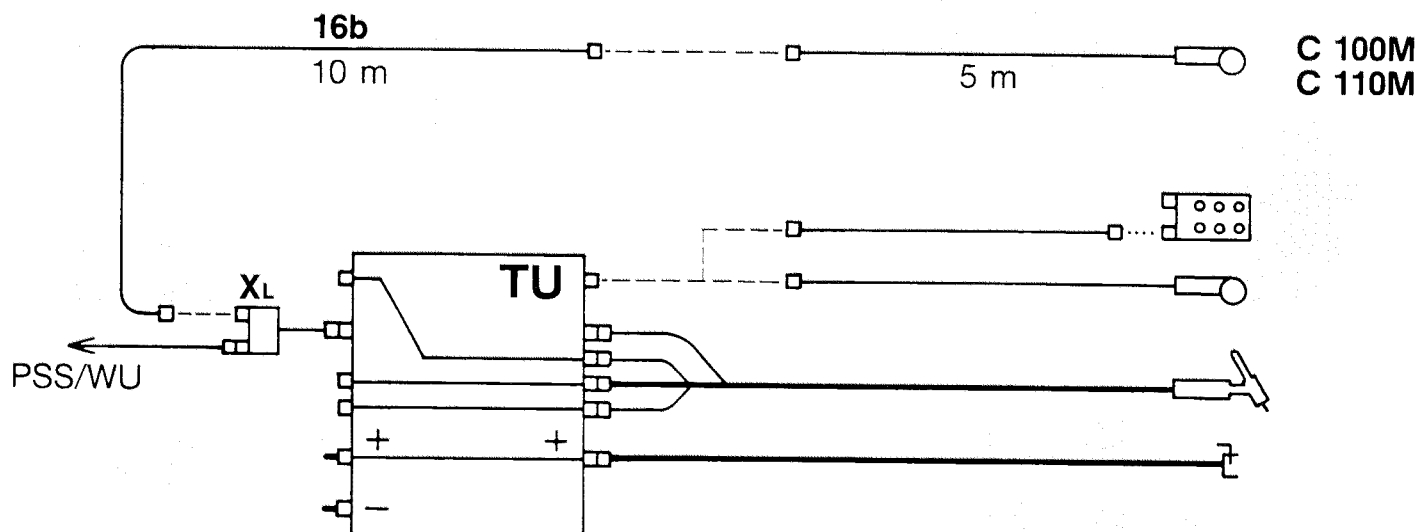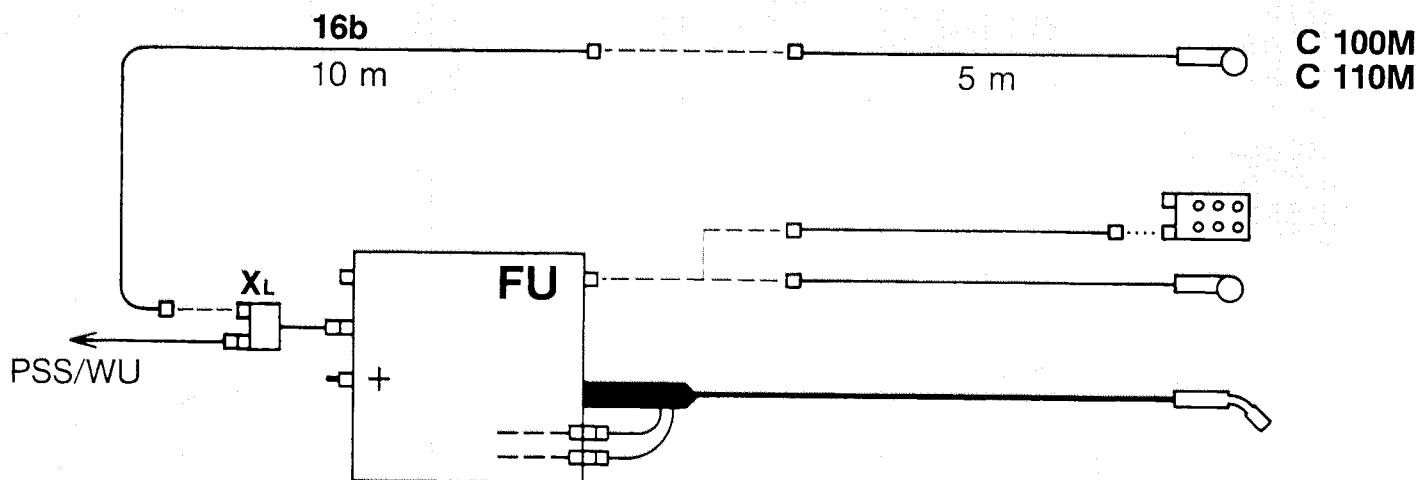

PSM 10 PSS 3500

6185651

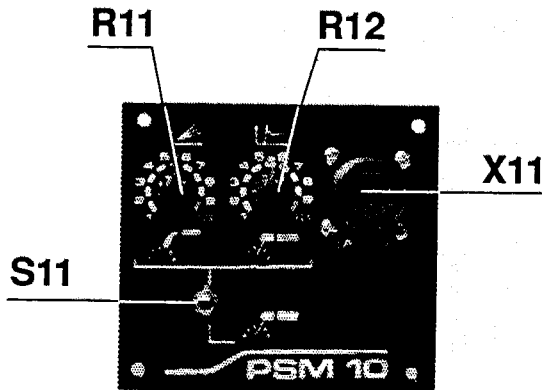

R11 MIG-MAG-dynamiikan säätö
 Inställning för MIG-MAG-dynamik
 Control of MIG-MAG dynamics
 Einstellung für MIG-MAG-Dynamik
 Regeling voor MIG-MAG-dynamiek
 Commande des caractéristiques dynamiques MIG-MAG

R12 Aloitusvirran säätö (puikkohitsaus)
 Inställning för startström (MMA-svetsning)
 Control of ignition pulse current (MMA welding)
 Einstellung für Zündstrom (Stabelektrodenschweißen)
 Startstroomregeling (elektrodenlassen)
 Commande du courant d'amorçage (soudage Electrode)

S11 Normaali-/äppäysominaiskäyrien valintakytkin
 Väljare för normal-/droppsvetsningkaraktäristika
 Selecting switch for normal-/point to point welding characteristics
 Wahlschalter für Normal-/Steppnahtschweiß-Charakteristika
 Keuzeschakelaar voor normaal-/intervallassen
 Commutateur de sélection pour caractéristiques de soudage normal/goutte à goutte

S12 Normaali MIG-MAG/pulssi-MIG-ominaiskäyrien valintakytkin
 Väljare för normal MIG-MAG/puls-MIG-svetskaraktäristika
 Selecting switch for normal MIG-MAG/pulse-MIG welding characteristics
 Wahlschalter für Normal-MIG-MAG/Puls-MIG-Schweiß-Charakteristika
 Keuzeschakelaar voor normaal MIG-MAG/puls-MIG-lassen
 Commutateur de sélection pour caractéristiques de soudage MIG-MAG normal/MIG par à arc pulsé


X11 Liitin jännite- ja virtamittaukseen (MU)
 Anslutning för spännings- och strömmätning (MU)
 Connector for voltage and current measuring (MU)
 Anschluß für Messung von Spannung und Strom (MU)
 Aansluiting voor Volt- en Ampèremeter
 Connecteur pour ampèremètre et voltmètre (MU)

P21 Virtamittari
 Strömmätare
 Current meter
 Meßgerät für Strom
 Ampèremeter
 Ampèremètre

P22 Jännitemittari
 Spänningsmätare
 Voltage meter
 Meßgerät für Spannung
 Voltmeter
 Voltmètre

PSM 20

6185652

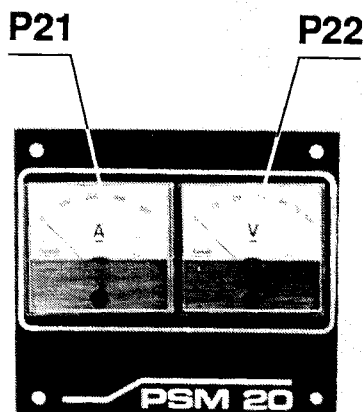

Katso myös sivu 25
 Se också sida 31
 See also page 37
 Auch Seite 43 sehen
 Zie ook pag. 49
 Voir également page 55

TECHNISCHE DATEN

| PSS 3500 | | |
|---|--|--|
| Anschlußspannung | 3 ~ , 50/60 Hz | 380...415 V |
| Anschlußleistung | 60 % ED 100 % ED | 18,0 kVA 12,8 kVA |
| Belastbarkeit | 60 % ED DC 80 % ED AC 100 % ED AC/DC | 350 A / 34 V 330 A / 33,2 V 270 A / 31 V |
| Einstellungsbereiche | DC AC | 10...350 A 15...330 A |
| Einstellung für Schweißstrom (Stabelektroden/WIG) | | stufenlos |
| Einstellung für Schweißspannung (MIG) | | stufenlos |
| Leerlaufspannung | | ca. 80 V DC |
| Frequenz des Schweißstromes bei AC | I > 200 A I < 200 A | 45 Hz variabel 45...100 Hz |
| Wirkungsgrad | | 80% (350 A / 34 V) |
| Leistungsfaktor | | 0.9 (350 A / 34 V) |
| Leerlaufleistung | | ca. 85 W |
| Frequenz | | max. 5 kHz |
| Lagertemperaturbereich | | - 40...+ 60 °C |
| Betriebstemperaturbereich | | - 20...+ 40 °C |
| Isolierstoffklasse | | B (130 °C) |
| Schutzart | | IP 23 |
| Zugelassene Steuergeräte | | C-Fernregler FU TU |
| Zusatzfunktionseinheiten | | PSM 10, 20 |
| Versorgungsspannung für Steuergeräte (VDE 0100 § 8) | | 30 V AC (240 VA / 100 % ED) |
| Versorgung für Wasserkühlgerät (WU), Gasvorwärmer | | 2 x 220 V AC (Total 440 VA / 100 % ED) |
| Maße: | Länge Breite Höhe | 710 mm 360 mm 610 mm |
| Gewicht | | 100 kg |

| PSS 5000 | | |
|---|--|--|
| Anschlußspannung | 3 ~ , 50/60 Hz | 380...415 V |
| Anschlußleistung | 60 % ED 100 % ED | 29.3 kVA 22.8 kVA |
| Belastbarkeit | 60 % ED DC 80 % ED AC 100 % ED AC/DC | 500 A / 40 V 450 A / 38 V 390 A / 35.6 V |
| Einstellungsbereiche | DC AC | 10...500 A 15...450 A |
| Einstellung für Schweißstrom (Stabelektroden/WIG) | | stufenlos |
| Einstellung für Schweißspannung (MIG) | | stufenlos |
| Leerlaufspannung | | ca. 80 V DC |
| Frequenz des Schweißstromes bei AC | I > 200 A I < 200 A | 45 Hz variabel 45...100 Hz |
| Wirkungsgrad | | 85% (500 A / 40 V) |
| Leistungsfaktor | | 0.9 (500 A / 40 V) |
| Leerlaufleistung | | ca. 150 W |
| Frequenz | | max. 5 kHz |
| Lagertemperaturbereich | | - 40...+ 60 °C |
| Betriebstemperaturbereich | | - 20...+ 40 °C |
| Isolierstoffklasse | | B (130 °C) |
| Schutzart | | IP 23 |
| Zugelassene Steuergeräte | | C-Fernregler FU TU |
| Zusatzfunktionseinheiten | | PSM 11, 20 |
| Versorgungsspannung für Steuergeräte (VDE 0100 § 8) | | 30 V AC (240 VA / 100 % ED) |
| Versorgung für Wasserkühlgerät (WU), Gasvorwärmer | | 2 x 220 V AC (Total 440 VA / 100 % ED) |
| Maße: | Länge Breite Höhe | 840 mm 360 mm 610 mm |
| Gewicht | | 126 kg |

Die Maschine erfüllt die Konstruktions- und Sicherheitsanforderungen laut den Normen ISO 700, VDE 0542 und SEN 8301. Die Nennbelastung der Maschine ist bei einer Umgebungstemperatur von + 40 °C angegeben.

PSS ist eine auf der Invertertechnik basierende Universalstromquelle. PSS ist als ein Teil des Multisystems konzipiert worden und eignet sich für Stabelektroden-, MIG-MAG-, Impuls-MIG und WIG-Schweißen sowie für das Fugenhobeln.

PSS 3500

| Schweißmethode | | Material | | |
|----------------|----------------|----------|----|----|
| | | Fe | Ss | Al |
| Stabelektroden | DC: 15 - 350 A | X | X | X |
| | AC: 20 - 330 A | X | X | — |
| WIG | DC: 10 - 350 A | X | X | — |
| | AC: 15 - 330 A | — | — | X |
| MIG-MAG | DC: 40 - 350 A | X | X | X |

PSS 5000

| Schweißmethode | | Material | | |
|----------------|----------------|----------|----|----|
| | | Fe | Ss | Al |
| Stabelektroden | DC: 15 - 500 A | X | X | X |
| | AC: 20 - 450 A | X | X | — |
| WIG | DC: 10 - 500 A | X | X | — |
| | AC: 15 - 450 A | — | — | X |
| MIG-MAG | DC: 40 - 500 A | X | X | X |
| Impuls-MIG | DC: 50 - 500 A | X | X | X |

X = ja — = nicht eingesetzt

Fe = Stahl
Ss = nichtrostender Stahl
Al = Aluminium

Die folgenden Einheiten werden für das Multisystem empfohlen (siehe auch Seiten 3 - 21):

WIG-Hochfrequenzgeräte: **TU 10, TU 20 (PSS 3500)**
TU 50 (PSS 5000)

TU 10 LAUFEND VON DER SERIEN-NR. 489695/T
TU 20 LAUFEND VON DER SERIEN-NR. 478626/S
TU 50 LAUFEND VON DER SERIEN-NR. 454607/P

MIG-MAG-Drahtvorschubgeräte: **FU 10, FU 20, FU 30, FU 01, FU 02, FU 05, FU 5P**

Zusatzfunktionseinheiten für FU 20, 30: **FP 5, FP 5SH, F 3SH, FA 1, F 2S1 (nicht für FU 30)**

Wasserkühlgerät: **WU 10**

Fernregler: **C 100C (Stabelektroden/WIG), C 100D (Stabelektroden/WIG), C 100P (Langpulsgerät/WIG), C 100F (Fußpedal/WIG), C 110D (MIG-MAG), C 120S (MIG/WIG/Stabelektrode + MIG/Stabelektrodenwahl + Fernwahl), C 120P (Impuls-MIG), C 130S (Einknopf-MIG)**

PSS-Spezialfernregler: **C 100M (Stabelektroden + WIG/Stabelektrodenumschaltung) C 110M (Stabelektrode + Wahlautomatik der Stromart)**

Transporteinheiten: **T50 (PSS 5000, PSS 3500, 2-Flaschen-Möglichkeit) T30 (PSS 3500)**

Die Funktion von FU-, TU-, WU-, C 120P- und C 130S-Geräten ist in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen beschrieben. Die Befestigung auf den jeweiligen Transporteinheiten ist in der jeweils beigelegten Montageanweisung beschrieben.

INBETRIEBNAHME

Aufstellen


Um einen freien Kühlluft-Kreislauf zu garantieren, muß der freie Raum hinter der Maschine mindestens 20 cm betragen.

Metall- und Kohlenstaub wirken sich unvorteilhaft auf die Maschine aus. **BITTE DARAUF ACHTEN, DASS DER STRAHL DER SCHLEIFMASCHINE NICHT GEGEN DIE STROMQUELLE GERICHTET WIRD.**

Im Freien muß für die Maschine ein den Betriebsverhältnissen entsprechender Zusatzschutz verwendet werden. Ein ungehinderter Kreislauf der Kühlluft muß gewährleistet sein.

Netzanschluß (siehe Bild auf der Seite 2)

DAS ANSCHLIESSEN DES NETZKABELS DARF NUR VON EINER ELEKTROFIRMA ODER EINEM ELEKTRIKER MIT ENTSPRECHENDER BERECHTIGUNG AUSGEFÜHRT WERDEN.

Für den Anschluß wird der Deckel der Maschine entfernt. Das Kabel wird durch den Durchführungsring an der Rückwand der Maschine geführt und mit der Zugentlastung befestigt. Die Adern der einzelnen Phasen werden an den Anschlüssen L1, L2 und L3 angeklemt. Der grün-gelbe Schutzleiter wird an der Masseschraube  befestigt.

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte für die Sicherung und den Netzkabelquerschnitt entsprechen einer Belastung der Maschine von 100 %.

| | PSS 3500 | PSS 5000 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Anschlußspannung | 380 ... 415 V | 380 ... 415 V |
| Sicherungen (träge) | 20 A | 35 A |
| Anschlußkabel | 4 x 2,5 mm ² | 4 x 6 mm ² |

Spannungstoleranz des Netzes

PSS ist für die Nennspannungen 380...415 V (50/60 Hz) konzipiert worden. DIE MASCHINE ARBEITET MIT DIESEN NENN-SPANNUNGEN OHNE SCHALTUNGSÄNDERUNGEN.

BEDIENUNGSELEMENTE

Hauptschalter (S1)

Die Maschine steht unter Spannung, wenn der Hauptschalter an der Frontwand von der O-Stellung in die I-Stellung gebracht wird. Gleichzeitig leuchtet die Kontrollampe neben dem Hauptschalter auf.

Funktion des Ventilators

Der Ventilator der Maschine wird durch einen Thermostat gesteuert und erst dann angeschaltet, wenn die Maschine eine bestimmte Temperatur erreicht hat.

Wahl der Charakteristik

Im WIG- und Stabelektrodenschweißen gibt PSS die Konstantstrom-Charakteristik und im MIG-MAG-Schweißen die Konstantspannungs-Charakteristik.


PSS wählt die jeweils richtige Charakteristik automatisch nach der eingestellten Schweißmethode.

Leerlaufspannung

Die Leerlaufspannung der Maschine ist unabhängig von der gewählten Stromart (DC, AC) immer die Gleichspannung, ca. 80 V DC.

Vorwahl der Stromarten nach der jeweils eingestellten Schweißmethode (S2-4)

Vor dem Schweißbeginn müssen die Stromarten (DC-, DC+ oder AC) für die jeweils eingestellten Schweißmethoden an den Schaltern (S2-4) am Frontpanel der Maschine eingestellt werden.

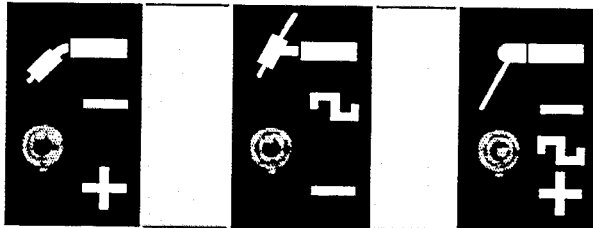

S4 MIG-MAG

S3 WIG

S2 Stabelektrode



zur Pistole DC-



zum Brenner AC



zum Stabelektrodenhalter DC-



zur Pistole DC+



zum Brenner DC-



zum Stabelektrodenhalter AC



zum Stabelektrodenhalter DC+

PSS erkennt die anzuwendende Schweißmethode und wählt die jeweils richtige Stromart automatisch nach der eingestellten Schweißmethode:

- MIG-MAG:** beim Drücken auf den Start-Schalter der Pistole
- WIG:** beim Drücken auf den Start-Schalter des Brenners
- Stabelektroden:** beim Anschalten eines Stabelektroden-Fernreglers am Steueranschluß an der Rückwand der Maschine oder beim Übergang zum Stabelektroden-schweißen in den WIG/Stabelektroden-, MIG-MAG/Stabelektroden-systemen.


Dank der Vorwahltomatik der Stromarten nach der eingestellten Schweißmethode ist es in den Multi-Methoden-Schweißungen, z.B. WIG/Stabelektrode, MIG-MAG/Stabelektrode, WIG/MIG-MAG, möglich ohne Ändern der Verkabelung oder der Schalter der Stromquelle, von einer Schweißmethode zur anderen zu wechseln.

Mit dem PSS-Spezialfernregler C 110M (siehe Seiten 20 und 45) ist es möglich die Stromart für Stabelektroden-schweißen am Schalter des infragestehenden Reglers zu wählen. Dann ist die Stellung von S2 nicht von Bedeutung.


Einstellung der AC-Balance (R1)

Mit dem Potentiometer R1 wird im AC-Schweißen (AC) das Verhältnis der positiven und negativen Halbzyklen des Stromes eingestellt. Die Balancen-Einstellung ändert nicht die Frequenz des Wechselstromes.

Die Balancen-Einstellung funktioniert sowohl im AC-WIG- als auch im AC-Stabelektroden-schweißen und die Einstellung wird von einer grünen Signallampe angezeigt. Im AC-WIG-Schweißen wirkt man durch die Balancen-Einstellung auf die Eindringung und Säuberungswirkung der Naht ein:

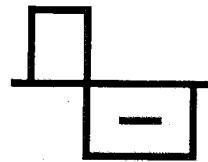

Max. Eindringwirkung
(ca. 30 % Stabelektrode positiv)

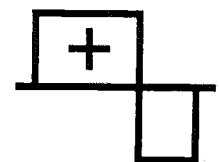

Max. Säuberungswirkung
(ca. 70 % Stabelektrode positiv)

Die Mittelstellung (0) wird für R1 empfohlen.

Hilfsspannungsversorgung (X2)

Die Leistungsversorgung für Wasserkühlgerät oder/und Gasvorwärmer ist 220 V, 440 VA, 1 ~. Die Leistungsversorgung ist mit 2 A Sicherungen F3 und F4 geschützt.

PSM-ZUSATZFUNKTIONSEINHEIT

Die Zusatzfunktionseinheit PSM kann fest auf die Frontwand von PSS montiert werden (siehe Seite 22). Ziehen Sie den Netzstecker der PSS-Stromquelle aus der Steckdose und warten Sie mindestens 2 Minuten bevor Sie die PSM-Einheit montieren. Folgen Sie genau der mitgelieferten Montageanweisung.

PSM 10 und PSM 11 Funktionen



Einstellung für MIG-MAG-Dynamik (R11)

Mit dem Potentiometer R11 wird im Kurzlichtbogen-schweißen das Tropfenkurzschlußverhalten (s.g. elektronische Induktanz) geregelt.

Stellung 1: Schweißen am härtesten (Induktanz klein)

Stellung 10: Schweißen am weichsten (Induktanz groß)

Empfohlene Initialstellung: ca. 5

Mit R11 kann man beim Bedarf das Schweißresultat mit verschiedenen Drähten und Gasen laut Anwendungsbedarf und Gewohnheit optimiert werden.

Impuls-MIG-Schalter (S12) (nur PSM 11)



-Stellung: MIG-MAG, WIG- und Stabelektroden-schweißen

-Stellung: Impuls-MIG-Schweißen

ACHTUNG! Beim Übergang vom Impuls-MIG zu irgendeiner anderen Methode, muß S12 immer in die -Stellung gestellt werden.



Einstellung für Start-Strom im Stabelektroden-schweißen (R12)

Der Start-Strom stellt sich automatisch mit der Zunahme des Schweißstromes ein. Das relative Niveau des Start-Stromes wird mit dem Potentiometer R12 eingestellt.

 
Empfohlene Initialstellung: ca. 5 - 6



Veränderung der Charakteristik Im Stabelektrodenschweißen (S11)

OFF-Stellung: normales Stabelektrodenschweißen

ON-Stellung: Steppnahtschweißen



Meßanschluß (X11)

Zum Anschluß X11 kann eine externe Meßausrüstung MU für die Monitor-Überwachung des Schweißstromes und der Spannung angeschaltet werden.

ACHTUNG! Der Spannungsmesser zeigt die Polspannung der Maschine an. Bitte beachten Sie, daß beim Schweißen mit großen Strömen und langen Kabeln die Lichtbogenspannung sogar mehrere Volt niedriger als die Polspannung ist.

PSM 20 Messeneinheit

PSM 20 kann beginnend von der Serien-Nr 26458/S auch in den PSS montiert werden.

Die Einheit ist für die Kontrolle und das Messen des Stromes und der Spannung in solchen Fällen gedacht, wo die Genauigkeitsanforderungen nicht groß sind. Die Anzeigegenauigkeit der Instrumente beträgt $\leq 4\%$ vom Meßbereich-Endwert. Die Instrumente zeigen die Mittelwerte der Spannung und des Stromes an. Die Anmerkung im vorangehenden Paragraph betrifft auch diese Einheit.

AUFBAU UND BEDIENUNG DER SCHWEISSANLAGE

Die Verkabelung der Stabelektroden-, WIG- und MIG-MAG-Schweißanlagekombinationen geht aus den Seiten 3 - 13 hervor. Die Kabel nach der Montageanweisung anschließen, die mit der Transporteinheit mitgeliefert wird.

ACHTUNG! Nachdem die Schweißanlage zusammengesetzt worden ist, ist es nicht notwendig, die Kupplungen der Stromkabel und Steuerkabel beim Umschalten der Schweißmethode oder der Stromart zu ändern.

ACHTUNG! Beachten Sie in der Multi-Methoden-Bedienung, daß die zur Anlage gekuppelten Stabelektrodenhalter, WIG-Brenner und MIG-Pistolen alle unter der Spannung stehen, wenn die Schweißung mit irgendeiner anderen Methode erfolgt.

ACHTUNG! Vor dem Schweißbeginn kontrollieren Sie, daß das Wasserkühlgerät angeschaltet ist und die Kühlflüssigkeit durch jeden wassergekühlten Brenner kreis läuft.

ACHTUNG! In wassergekühlten WIG/Stabelektroden- und MIG-MAG/Stabelektroden-Anlagen muß das Wasserkühlgerät auch während des Stabelektrodenschweißens angeschaltet sein, wenn der Stabelektroden-Schweißstrom von einem auf TU, FU angeschalteten Fernregler eingestellt wird.

Bedienung der Stabelektrodenanlage

Schließen Sie die Kabel laut dem Schema auf der Seite 3 an.

Stromartwahl

Stellen Sie den Schalter S2 in die gewünschte Stellung (-, \sim , +) oder wählen Sie die Stromart mit dem Schalter des Fernreglers C 110M.

Einstellung für Schweißstrom

Der Strom wird von einem an PSS angeschalteten Fernregler ein-

gestellt (Seiten 14 - 21).

Betrieb der WIG-/Stabelektrodenanlage

Schließen Sie die Kabel laut dem Schema auf der Seite 4 an.

Stromartwahl

WIG-Schweißen: Stellen Sie den Schalter in die gewünschte Stellung (\sim , -).

Stabelektrodenschweißen: Stellen Sie den Schalter in die gewünschte Stellung (-, \sim , +).

Einstellung für WIG-Schweißstrom

Beim Drücken auf den Brennerschalter, gibt PSS die mit dem Schalter S3 eingestellte Stromart. Die Stromereinstellung erfolgt von einem am TU angeschalteten Fernregler.

Umschalten der WIG-/Stabelektrodenmethode und Einstellung für Stabelektrodenschweißen

Stellen Sie den I/O-Schalter des TU in die O-Stellung. Die Stromquelle startet und liefert die für das Stabelektrodenschweißen angegebene Stromart (S2). Der Stabelektroden-Schweißstrom wird von einem an TU angeschalteten Fernregler eingestellt.

Anwendung des Balancen-Reglers (R1) im AI-WIG-Schweißen

Mittels der Balancen-Einstellung wird im AI-WIG-Schweißen die Eindring-/Säuberungswirkung der Naht optimiert. Vor dem Schweißbeginn stellen Sie R1 in die Mittelstellung (0).

Beim Drehen des Potentiometers von links nach rechts werden die positiven Halbzyklen länger und die Stabelektroden-temperatur steigt. Beim Drehen des Potentiometers von rechts nach links sind die Einwirkungen entgegengesetzt.

Die Balancen-Einstellung kann auch dazu angewandt werden, um die Form der Stabelektroden- und MIG-MAG-Schweißungsspitze bestmöglichst zu halten. Beim Vermehren des positiven Halbzyklus wird die Stabelektroden- und MIG-MAG-Schweißungsspitze ballförmiger.

Die Funktion der Spezialfernregler C 100M und C 110M ist auf der Seite 45 beschrieben.

Bedienung der MIG-MAG/Stabelektrodenanlage

Schließen Sie die Kabel laut dem Schema auf der Seite 6 an.

Stromartwahl:

MIG-MAG-Schweißen: Stellen Sie den Schalter S4 in die gewünschte Stellung (-, +).

Stabelektrodenschweißen: Stellen Sie den Schalter S2 in die gewünschte Stellung (-, \sim , +).

MIG-MAG-Schweißereinstellungen

Die Einstellungen für Spannung (U) und Drahtvorschubgeschwindigkeit (S) erfolgen am Frontpanel des FU oder von einem daran angeschalteten MIG-MAG-Fernregler (siehe Seiten 14 - 19). Beim Drücken des Start-Schalters des Brenners gibt PSS die mit dem Schalter S4 eingestellte Stromart.

Umschalten der MIG-MAG/Stabelektrodenmethode und Einstellung für Stabelektrodenstrom

a) Wählen Sie am Selecto-Fernregler C 120S einen Kanal, wo der Wahlschalter für die MIG-MAG/Stabelektrodenmethode in der Stabelektroden-Stellung (S) ist. Dabei startet die Stromquelle und gibt die mit dem Schalter S2 eingestellte Stromart. Die Einstellung für Stabelektrodenstrom erfolgt mit dem U, I-Potentiometer des C 120S.

oder

b) Mittels der PSS-Spezialfernregler C 100M, C 110M (siehe auch Seiten 20, 21 und 45).

C 100M: Schalten Sie den Drehschalter des C 100M von OFF-Stellung aus, wobei die Stromquelle startet und die mit dem Schalter S2 eingestellte Stromart gibt. Die Einstellung für Stabelektrodenstrom erfolgt mit dem I-Potentiometer des C 100M.

C 110M: Schalten Sie den Drehschalter des C 110M von der 0-Stellung aus und wählen Sie die gewünschte Stromart am infragestehenden Schalter. Dabei startet die Stromquelle und die Einstellung für Stabelektrodenstrom erfolgt mit dem I-Potentiometer des C 110M.

Impuls-MIG-Schweißen (nur PSS 5000)

Die MIG-MAG-Anlage ändert sich zu einer Impuls-MIG-Anlage durch Anschalten eines synergetischen Impuls-MIG-Fernreglers **C 120P** am FU (siehe Seite 16) sowie durch Anschalten einer Zusatzfunktionseinheit an der Stromquelle **PSM 11**. Funktion und Bedienung der Impuls-MIG-Anlage sind in der Gebrauchsanweisung C 120P beschrieben.

Bedienung der MIG-MAG-Anlage mit zwei Vorschubgeräten

Schließen Sie die Kabel laut dem Schema auf der Seite 10 an.

ACHTUNG! Das Steuerkabel eines Drahtvorschubgerätes wird am Steueranschluß "FU" an der Stromquelle und das Steuerkabel des anderen am Steueranschluß "TU" angeschlossen. PSS erkennt die beiden als Drahtvorschubgeräte und gibt den beiden die MIG-MAG-Charakteristik.

Stromartwahl

Stellen Sie die Stromart (-, +) des am "FU"-Steueranschluß angeschalteten Drahtvorschubgerätes mit dem Schalter S4. Stellen Sie die Stromart (-, +) des am "TU"-Steueranschluß angeschalteten Drahtvorschubgerätes mit dem Schalter S3. Beim Anschalten des Drahtvorschubgerätes am "TU"-Steueranschluß ändern sich die von S3 angegebenen Stromarten zu denselben wie die von S4 angegebenen Stromarten (obere Stellung \rightarrow untere Stellung \rightarrow +).

MIG-MAG-Schweißereinstellungen

Die Einstellungen für Spannung (U) und Drahtvorschubgeschwindigkeit (S) erfolgen entweder am Frontpanel des FU oder von Fernreglern. PSS gibt beim Drücken des Start-Schalters der am infragestehenden Drahtvorschubgerät angeschalteten Pistole die mit den Schaltern S4 und S3 eingestellte Stromart.

Bedienung der WIG/MIG-MAG/Stabelektrodenanlage

Schließen Sie die Kabel laut dem Schema auf der Seite 8 an.

Stromartwahl

MIG-MAG-Schweißen: Stellen Sie den Schalter S4 in die gewünschte Stellung (-, +).

WIG-Schweißen: Stellen Sie den Schalter S3 in die gewünschte Stellung (U, -).

Stabelektroden-schweißen: Stellen Sie den Schalter S2 in die gewünschte Stellung (-, U, +).

MIG-MAG-Schweißereinstellungen

Die Einstellungen für Spannung (U) und Drahtvorschubgeschwindigkeit (S) erfolgen entweder am Frontpanel des FU oder von Fernreglern. Beim Drücken des Start-Schalters der Pistole gibt PSS die mit dem Schalter S4 eingestellte Stromart.

Einstellung für WIG-Schweißstrom

Die Einstellung für Schweißstrom erfolgt von einem an TU angeschalteten Fernregler. Beim Drücken des Start-Schalters der Pistole gibt PSS die mit dem Schalter S3 eingestellte Stromart.

Umschalten der WIG-/Stabelektrodenmethode und Einstellung für Stabelektrodenstrom

Stellen Sie den I/O-Schalter des TU in die O-Stellung. Die Stromquelle startet und gibt die für Stabelektroden-schweißen angegebene Stromart (S2). Die Einstellung für Stabelektroden-schweißen erfolgt von einem am TU angeschalteten Fernregler.

BEDIENUNG DER PSS-SPEZIALFERN-REGLER C 100M, C 110M

Die Anschaltungen der Fernregler C 100M, C 110M an Schweißanlagen sind auf der Seite 21 beschrieben. Die Fernregler können entweder am unbesetzten Steueranschluß der Stromquelle oder mittels eines Anschlußkastens (6185710) an der Rückwand des WIG- oder MIG-Gerätes angeschlossen werden.

Die Regler C 100M und C 110M werden für die Einstellung des Stabelektroden-Schweißstrom angewandt. In den Multi-Methoden-Schweißungen erfolgen die Einstellungen für WIG und MIG von den an TU und FU angeschalteten Reglern. Beim Übergang zum Stabelektroden-schweißen wird der Drehschalter des C 100M, C 110M von der 0-Stellung ausgeschaltet, wobei die Stromquelle startet und die Charakteristiken für Stabelektroden-schweißen und die gewünschte Stromart angibt. Die Einstellung für Stabelektroden-Schweißstrom erfolgt jetzt mit den Strompotentiometern des C 100M, C 110M.

BETRIEBSSTÖRUNGEN

Um die Ursache einer Betriebsstörung zu klären, ist die Reihenfolge der Maßnahmen dieser Anweisung anzuhalten. Bitte beachten Sie, daß die gewöhnlichste Störursache z.B. im MIG-Schweißen eine defekte Pistole oder eine mechanische Störung des Drahtvorschubgerätes ist. Eine schlechte elektrische Verbindung der Schweiß- oder Zwischenkabel oder ein in fehlerhafter Stellung stehender Steuerschalter der Anlage kann auch eine Störursache sein.

BEVOR SIE DIE URSACHE DER BETRIEBSSTÖRUNG UNTERSUCHEN, SCHLIESSEN SIE DEN FERNREGLER AM STEUERANSCHLUSS VON PSS AN. GIBT DIE MASCHINE JETZT EIN GLEICHMÄSSIGES LEERLAUFGERÄUSCH, IST DER FEHLER WAHRSCHEINLICH AUSSERHALB VON PSS.

Fehlen einer Netzphase

Gibt es im Stromnetz eine sehr kurze (unter 1 s) Unterbrechung, so kann die Überspannungsauslösung der Maschine ansprechen. Die normale Funktion wird durch eine Nullstellung des Hauptschalters der Maschine wiederhergestellt.

Eine sehr übliche Betriebsstörung ist das Fehlen einer Phase in der Maschine. Die gewöhnlichste Ursache ist das Durchbrennen einer Netzsicherung oder ein schlechter Kontakt im Netzstecker der Maschine oder an der Anschlußleiste.

Die Signallampe an der Frontplatte der Maschine zeigt nicht unbedingt das Fehlen einer Phase an. Im allgemeinen sind deutlich schlechtere Schweißeigenschaften als normal ein deutliches Zeichen für das Fehlen einer Phase.

Funktion der Überspannungsauslösung

Die Maschine ist mit einem Überspannungsauslösungs-Kreis ausgerüstet, der die Maschine abschaltet, falls die Schweißspannung überschritten wird.

DIE FUNKTION WIRD DURCH EINE NULLSTELLUNG DES HAUPTSCHALTERS WIEDERHERGESTELLT.

Funktion des Überlastungsschutzes

Falls die Maschine ständig über die Nennwerte belastet wird, spricht der Überlastungsschutz an. Der Schutz kann auch ansprechen, wenn der Staubfilter verstopft ist und dadurch der Kreislauf der Kühlluft behindert wird.

DIE MASCHINE WIRD ERST DURCH DAS ABKÜHLEN AUF EINE NIEDRIGERE TEMPERATUR UND DURCH DIE NULLSTELLUNG DES HAUPTSCHALTERS BETRIEBSBEREIT.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Eine Nullstellung des Hauptschalters (I → O → I)
- Läuft die Maschine nicht an, warten Sie 10-20 Minuten. Der Ventilator kühlt die Maschine ab.
- Nach dem Abkühlen macht eine erneute Nullstellung des Hauptschalters (I → O → I) die Maschine wieder betriebsbereit

Hauptsicherung der Maschine (F1)

ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER DER MASCHINE AUS DER STECKDOSE UND WARTEN SIE MINDESTENS 2 MINUTEN BEVOR SIE DAS FRONTGITTER DER MASCHINE ABNEHMEN (siehe Seite 2).

Verwenden Sie den gleichen Sicherungstyp und die gleiche Sicherungsgröße wie am Kragen des Sicherungshalters angegeben.

DIE GARANTIE ÜBERNIMMT KEINE SCHÄDEN, DIE DURCH EINE FALSCHES SICHERUNG VERURSACHT WERDEN.

Steuersicherung (F2)

FU und TU erhalten ihre Betriebsspannung über den Anschluß an der Rückwand der PSS-Stromquelle. Zum Schutz des Hilfstransformators von PSS gibt es neben dem Anschluß eine träge 8 A Glasrohrsicherung (Seite 2 sehen). Die Sicherung befindet sich im Schutzspannungskreis (30 V AC). Folgende Fehlersituationen können die Ursache für ein Durchbrennen der Sicherung sein:

- Beschädigtes Zwischenkabel (Kurzschluß)
- Schlechter Zustand der MIG-Pistole, welcher den Motor von FU überlastet
- Beschädigte Fernregler oder deren Kabel

Die Wartung wird wie folgt durchgeführt:

- Nehmen Sie das Frontgitter der Maschine ab (2 Schrauben).
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Staubfilters (2 St.).
- Waschen Sie den Filter vorsichtig mit Wasser und bei Bedarf mit einem Mittel, das Fett und Öl löst, z.B. Geschirrspülmittel. KEINE FEUERGEFÄHRLICHEN LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.
- Kontrollieren Sie den Zustand des Filters. Sollte sich vom Filter z.B. die Aluminiumfüllung abgelöst haben und durch das auf beiden Seiten des Filters sich befindenden Gitter gedrungen oder sollte der Filter sonst mechanisch beschädigt sein, muß er getauscht werden.
EIN BESCHÄDIGTER FILTER KANN EINEN KURZSCHLUSS ODER EINEN SONSTIGEN SCHADEN AN DEN UNTER SPANNUNG STEHENDEN TEILEN DER MASCHINE VERURSACHEN.
- Befestigen Sie **den trockenen Filter** mit den Schrauben. DIE SCHRAUBEN MÜSSEN MIT SICHERUNGSSCHEIBEN VERSEHEN SEIN.
- Montieren Sie das Frontgitter der Maschine.

Termingebundene Wartung

Zur termingebundenen Wartung der Maschine gehören folgende Manahmen:

- Reinigung der Maschine
- Wartung des Staubfilters
- Überprüfung der Anschlüsse
- Kontrolle der Schalter und Potentiometer
- Überprüfung des Netzkabels, des Netzkabelanschlusses und des Netzsteckers
- Überprüfung der internen Anschlüsse der Maschine sowie die Anschlüsse nachziehen
- Beschädigte oder schlechte Teile werden getauscht
- Wartungskontrolle. Die Funktionen und die Leistungswerte der Maschine werden überprüft und bei Bedarf mit Hilfe von Testgeräten eingestellt.

BEI EVENTUELLEN BETRIEBSSTÖRUNGEN NEHMEN SIE BITTE KONTAKT MIT EINER BEVOLLMÄCHTIGTEN KEMPPI-WARTUNG AUF. DIE WARTUNGSWERKSTÄTTEN FÜHREN AUCH TERMINGEBUNDENE WARTUNGEN NACH VEREINBARUNG AUS.

GARANTIE

KEMPPI OY leistet Garantie für die von ihr hergestellten und vertretenen Produkte bei Mängeln, die auf Rohmaterial oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Im Rahmen der Garantie wird das defekte Teil kostenlos getauscht, oder wenn möglich, instand gesetzt.

Die Garantiezeit beträgt ein Jahr, vorausgesetzt, die Maschine arbeitet im 1-Schichtbetrieb.

Auf Garantie werden keine Mängel beseitigt, die durch unvorsichtigen oder unsachgemässen Gebrauch, ungenügende Pflege, Überlastung oder natürlichen Verschleiß entstanden sind. Die Garantie erstreckt sich nicht auf eventuelle Reise- oder Transportkosten, die durch Garantiereparaturen entstanden sind.

Die Garantiereparaturen dürfen nur vom Kemppi bevollmächtigten Vertreter vorgenommen werden. Bei einem Garantieanspruch ist eine Bescheinigung über die Gültigkeit der Garantie vorzulegen.

WARTUNG

Die Betriebs- und besonders die Umgebungsverhältnisse wirken sich ausschlaggebend auf den Wartungsbedarf der PSS-Stromquelle aus. Eine Vorwartung gewährleistet einen möglichst störungsfreien Betrieb der Maschine ohne unvorhergesehene Unterbrechungen.

Reinigen des Staubfilters (siehe Seite 2)

Das Reinigen des Staubfilters der Maschine muß in bestimmten Abständen erfolgen. Ausschlaggebend für die Wartungsabstände sind die Umgebungsverhältnisse und die Betriebstemperaturen der Maschine.

WIR EMPFEHLEN, DIE STAUBFILTER SPÄTESTENS ALLE 3 MONATE ZU REINIGEN.

ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER DER PSS-STROMQUELLE AUS DER STECKDOSE UND WARTEN SIE MINDESTENS 2 MINUTEN BEVOR SIE DAS FRONTGITTER ABNEHMEN. HINTER DEM STAUBFILTER GIBT ES TEILE, DIE UNTER SPANNUNG STEHEN.